


	Within 3° inclination - directional indicators turn towards 0°. Neigung innerhalb von 3° - Indikatoren drehen in Richtung 0°. Inclinaison inférieure ou égale à 3° - les indicateurs tendent vers 0°. Entro 3° di inclinazione - le frecce si spostano verso 0°. Inclinado dentro de los 3° - Los indicadores giran en sentido 0°.	Inclinação dentro de 3° - Os indicadores giram na direção de 0°. Neigingshoek binnen 3° - de indicatoren draaien in richting 0°. Inclinaison inférieure ou égale à 3° - les indicateurs se déplacent vers 0°. Hældning inden for 3° - indikatorerne drejer hen mod 0°. Lutning inom 3° - indikatorer roterar i riktning mot 0°.	Kallistus 3°:n rajoissa - osoittimet käännyvät 0°:n suuntaan. Klön εντός 3° - Τα ενδεικτικά όργανα στρέφονται προς τις 0°. Eğim 3° dahilinde - İndikatörler 0° yönünde dönmekte. Nagib znotraj 3° - indikátori se vrtijo v smeri 0°. Sklon do 3° - indikátori se okreču u pravcu 0°. Slipums nepārsniez 3° - indikatori pagriežas 0° virzienā.	Przechyl w zakresie 3° - wskaźniki obracają się w kierunku 0°. A dőlés 3°-on belül - Az indikátorok 0° irányba fordulnak. Eğim 3° znotraj 3° - indikátori se vrtijo v smeri 0°. Nagib unutar 3° - Indikátori se okreću u pravcu 0°. Sklon do 3° - indikátor sa otáčajú v smere 0°. Slipums nepārsniez 3° - indicatoarele se rotesc către 0°.	Posvyris mažesnis nei 3° - indikatoriai sukasi 0° kryptimi. Kalle on kuni 3° - suunaindikaatrid pöörduvad 0° suunas. Наклон в пределах 3° — индикаторы повертаются в направлении 0°. نَحْكُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ 3ْ درَجَاتٍ - الإشارة سوف تدور في اتجاه 0°.
	Inclination within the tolerance range set - display lights green (blue if PIN). Neigung innerhalb des eingestellten Toleranzbereichs - Anzeige leuchtet grün (blau bei Punkt). Inclinaison dans la plage de tolérance définie - l'affichage s'éclaire en vert (ou en bleu en mode point). Inclinazione all'interno del campo di tolleranza impostato - il display si illumina in verde (blu se punto). Inclinado dentro del margen de tolerancia ajustado - El indicador se ilumina en verde (azul en caso de punto).	Inclinação dentro da faixa de tolerância - O indicador está aceso em verde (azul no modo de ponto). Neigingshoek binnen het ingestelde tolerantiebereik - het display brandt groen (blauw bij Punt). Hældning inden for det indstillede toleranceområde - display lyser grønt (blå ved punkt). Lutning inom det inställda toleransområdet - indikeringen lyser grönt (blått vid punkt).	Kallistus säädetyn toleranssin rajoissa - näyttö palaa vihreänä (pistemittauksessa sinisenä). Klön εντός του ρυθμισμένου εύρους ανοχών - H ένδειξη φλέγεται πράσινα - Η ένδειξη δείχνει πράσινες ράβδους σε κουκιδά. Eğim ayarlanmış olan tolerans aralığı içinde - Gösterge yeşil renkte yanar (noktada mavi). Sklon v rámci nastaveného rozsahu tolerancie - indikátor svieti zeleno (modrá pri točke). Slipums nepārsniez tolerance - indikátor svieti nazeleno (modrá pri bode).	Przechyl w ustalonym zakresie tolerancji - wskaźnik świeci się na zielono (kolor niebieski przy punkcie). A dőlés a beállított tűrési tartományon belül - A kijelző zöld színnel világít (pont üzemmod esetén kék színű). Eğim nastavljenega tolerančnega območja - prikaz sveti zeleno (modro pri točki). Nagib unutar namještenog područja tolerancije - prikaz svjetli zeleno (kod točke plavo). Sklon v ramkite na načrtovanem intervalu tolerancije - indikátor svieti v zelenom (síňovo pri omotke). Slipums nepārsniez tolerance - indikátor svieti v zelenom (síňovo pri omotke). Przechyl w ustanowionym zakresie tolerancji - wskaźnik świeci się na zielono (kolor niebieski przy punkcie). A dőlés a beállított tűrési tartományon belül - A kijelző zöld színnel világít (pont üzemmod esetén kék színű). Eğim nastavljenega tolerančnega območja - prikaz sveti zeleno (modro pri točki). Nagib unutar namještenog područja tolerancije - prikaz svjetli zeleno (kod točke plavo). Sklon v rámci nastaveného rozsahu tolerancie - indikátor svieti nazeleno (modrá pri bode). Slipums nepārsniez tolerance - indikátor svieti nazeleno (modrá pri bode).	Posvyris nustatyto tolerancijos intervalo ribose - posvyris sviečia žaliu (mėlynai, esant taškiui). Kalle on määritätty tarkkuudelle - kalle on sininen (sininen ja taški). Наклон в пределах установленного поля допуска - индикатор горит зеленым (синим при отметке). نَحْكُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ 3ْ درَجَاتٍ - الإشارة ت горит зеленым (синим при отметке). The Milwaukee logo and the slogan "Nothing but HEAVY DUTY." are displayed on the right.

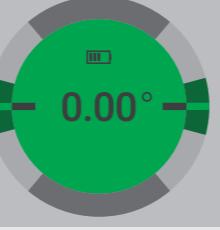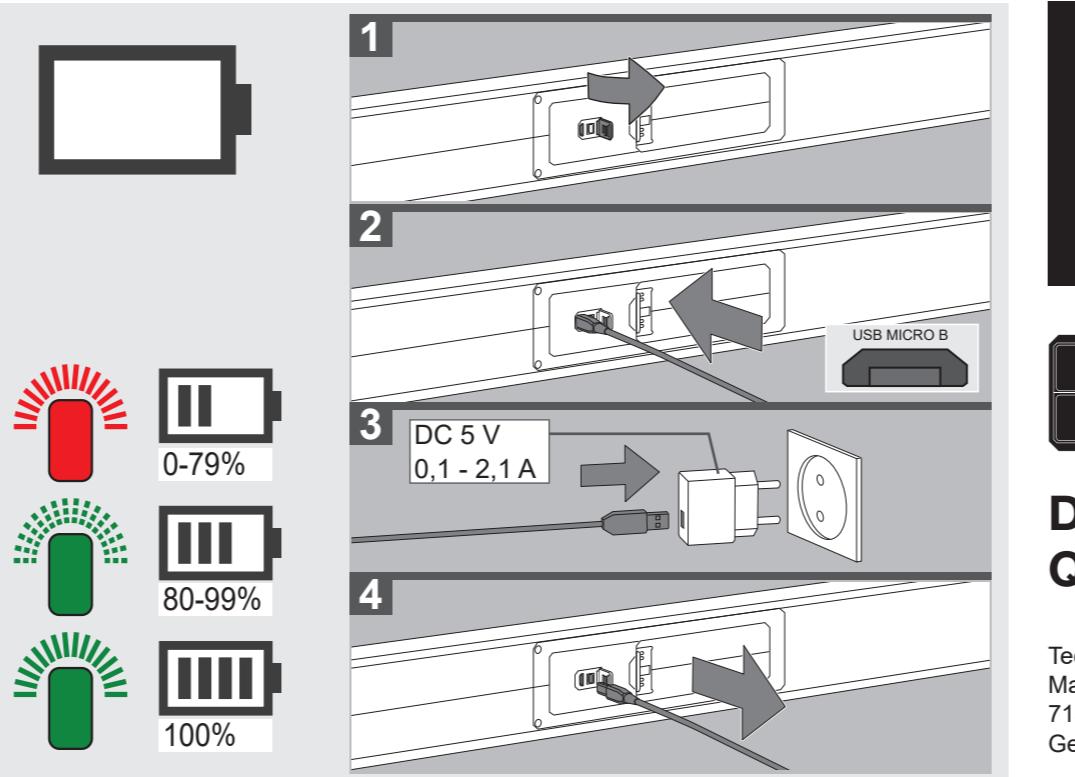

Digital Level Quickstart Guide

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

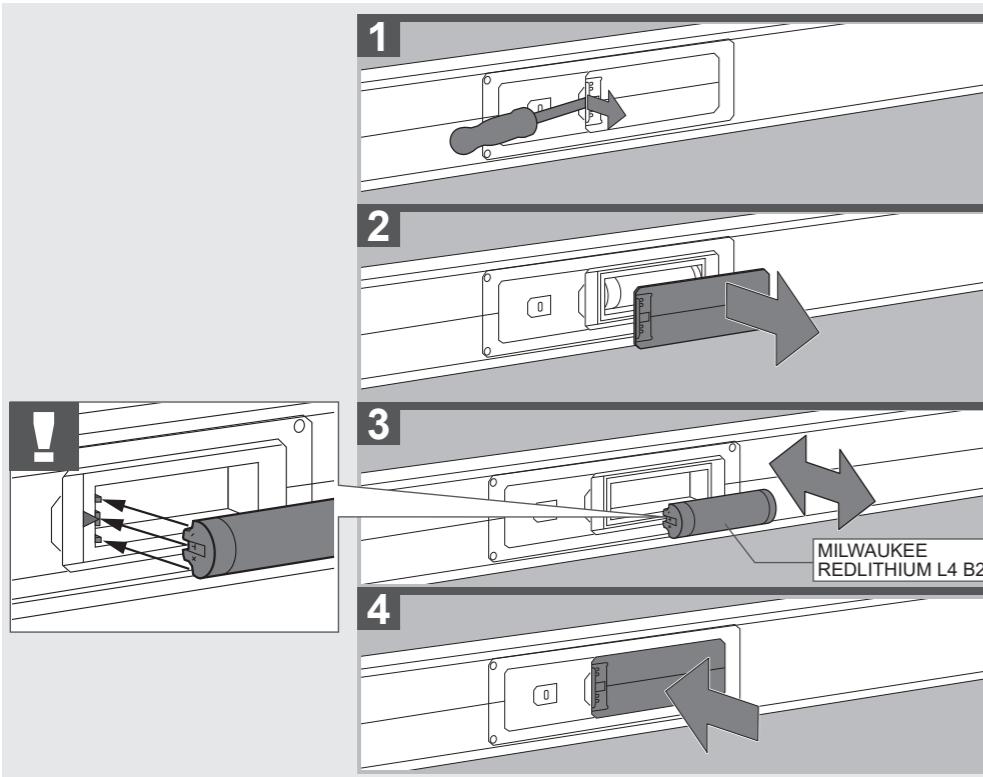

(05.19)
4931 4702 11