

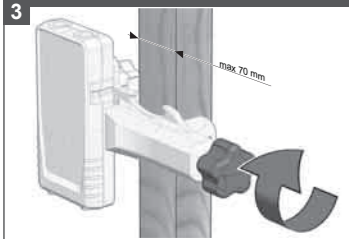
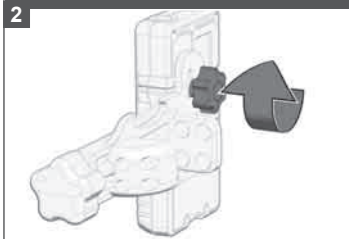



7 MOUNTING

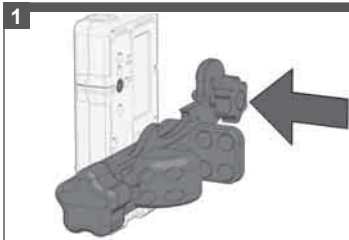


8 MAGNET

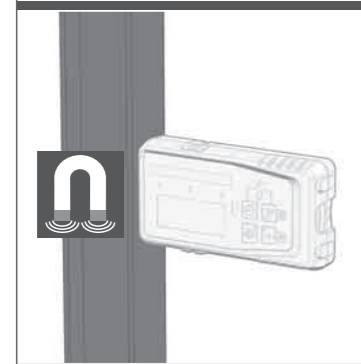

9 OPERATION

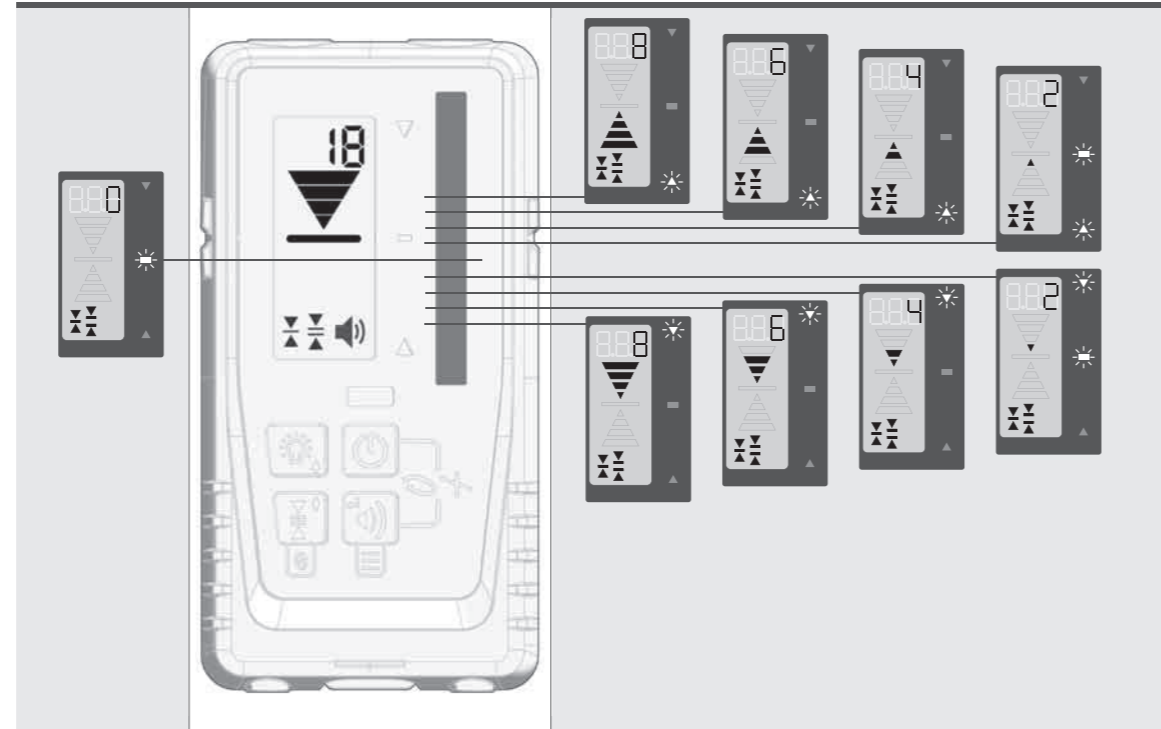

10 ZERO LINE

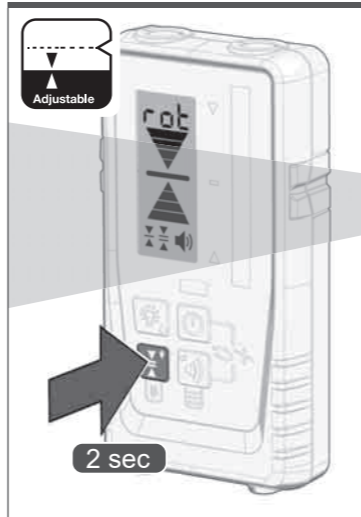

Shift zero line (max. +/- 10 mm):
Press the button for 2 seconds during laser reception.

Nulllinie verschieben (max. +/- 10 mm):
Taste 2 Sek. während des Laserempfangs drücken.

Déplacer la ligne zéro (max. +/- 10 mm) :
Appuyez sur la touche pendant 2 secondes pendant la réception du laser.

Spostare la linea zero (max. +/- 10 mm):
Premere il tasto per 2 secondi durante la ricezione del laser.

Desplazar la línea de cero (máx. +/- 10 mm):
Pulsar el botón 2 segundos durante la recepción del láser.

Deslocar a linha zero (no máx. +/- 10 mm):
Prima a tecla por 2 seg. durante a receção do laser.

Nullijn verschuiven (max. +/- 10 mm):
Toets 2 sec. ingedrukt houden tijdens de laserontvangst.

Justering af nullinje (maks. +/- 10 mm):
Hold tasten nede i 2 sek. under lasermodtagelsen.

Forskyvning av nullinjen (maks. +/- 10 mm):
Trykk i 2 sek. på knappen mens laser mottas.

Förskjuta nollinje (max. +/- 10 mm):
Tryck in knappen 2 sekunder under lasermottagning.

Nollaviivan siirto (enint. +/- 10 mm):
Paina painiketta 2 sekunnin ajan laservastaanoton aikana.

Μετατόπιση μηδενικής γραμμής (μέγ. +/- 10 χιλ.):
Πιέστε το πλήκτρο για 2 δευτ. κατά τη διάρκεια της λήψης λέιζερ.

Sifir çizgisinin kaydırılması (maks. +/- 10 mm):
Lazer alındığında tuşa 2 san. basınız.

Přesunutí nulové čáry (max. +/- 10 mm):
Během laserového příjmu stiskněte tlačítko na 2 sekundy.

Presunutie nulovej čiary (max. +/- 10 mm):
Počas laserového príjmu stlačajte tlačidlo 2 sekundy.

تحريك خط الصفر (على الأقصى +/- 10 مم):
اضغط الزر لمدة 2 ثانية أثناء استقبال الليزر.

Przesunięcie linii zerowej (maks. +/- 10 mm):
Podczas odbioru lasera wcisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy.

Nullvonal eltolása (max. +/- 10 mm):
A lézervétel közben nyomja meg a gombot 2 mp-ig.

Premik ničelne črte (najv. +/- 10 mm):
Tipko pritisnite za 2 sek. med sprejemom laserja.

Nultu liniju pomaknuti (max. +/- 10 mm):
Tipkuza vrijeme primanja lasera pritisnati 2 sek.

Pārvietot nulles līniju (maks. +/- 10 mm):
Lāzera uztveršanas laikā 2 sekundes turēt nospiestu pogu.

Nulinės linijos pastūmimas (ne daugiau kaip +/- 10 mm):
lazerio priėmimo metu 2 sekundes spauskite mygtuką.

Nulljoone nihutamine (max. +/- 10 mm):
Hoidke nuppu 2 sek jooksul laserikiire vastuvõtmise ajal all.

Смещение нулевой линии (макс. +/-10 мм):
Во время приема лазерного излучения нажать кнопку и удерживать ее нажатой в течение 2 секунд.

Преместване на нулевата линия (макс. +/- 10 mm):
Натискайте бутона в продължение на 2 секунди по време на лазерното приемане.

Deplasare linie zero (max. +/- 10 mm):
Apăsati țasta timp de 2 sec. pe parcursul recepționării laserului.

Поместување на нултата линија (макс. +/- 10 mm):
Држете го притиснато копчето 2 сек. за време на ласерскиот прием.

Переміщення нульової лінії (макс. +/- 10 mm):
Під час приймання лазера тримайте натисненою кнопку 2 секунди.




LRD100 Quickstart Guide



Original instructions
Originalbetriebsanleitung
Notice originale
Istruzioni originali
Manual original
Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Original bruksanvisning
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
Original isletme talimatı
Původním návodem k
používání
Pôvodný návod na použitie
Instrukcja oryginalna
Eredeti használati utasítás
Izvirna navodila
Originalne pogonske upute
Instrukcijām oriģināvalodā
Originalni instrukcija

Algupärane kasutusjuhend
эксплуатации
Originalno ръководство за
експлоатация
Instrucjiuni de folosire originale
Оригинален прирачник за
работа
Оригинал інструкції з
експлуатації

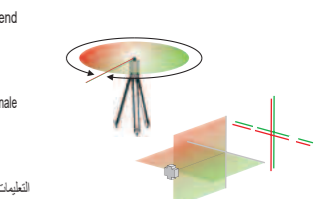

<https://webservice.ttigroup.eu/s3/catalog/4931470592-.pdf>

Copyright 2021
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Str. 10
71364 Winnenden
Germany
+49 (0) 7195-12-0
www.milwaukeetool.eu

Techtronic Industries (UK) Ltd
Fieldhouse Lane
Marlow Bucks SL7 1HZ
UK

(06.21)
4931 4705 93


OVERVIEW



1 ON-OFF





2 TONE

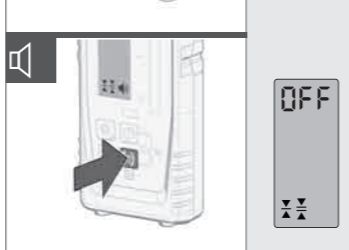


3 LED INDICATOR



4 LASER SELECTION

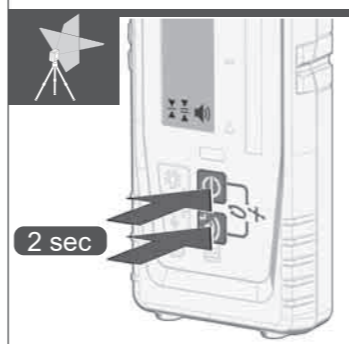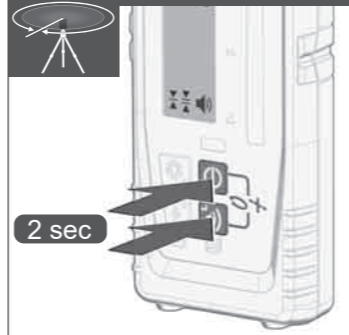

5 ACCURACY

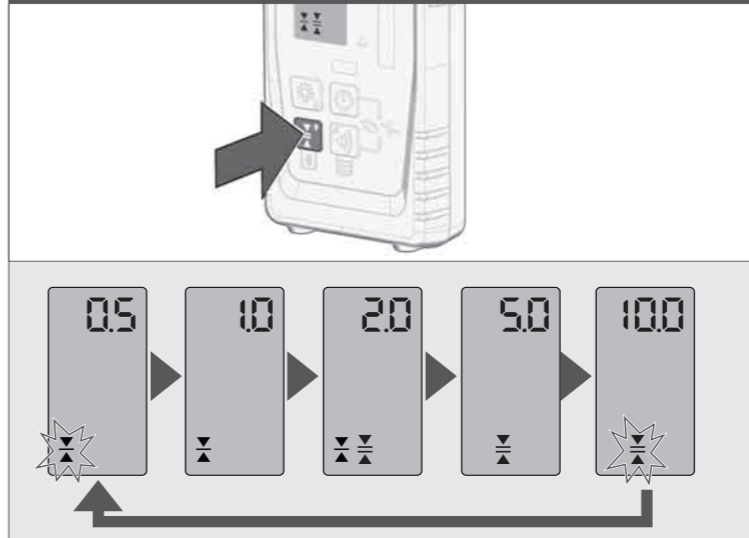

Adjust accuracy (mm)
Genauigkeit einstellen (mm)
Réglage de la précision (mm)
Impostare la precisione (mm)
Ajustar la precisión (mm)
Ajustar a precisão (mm)
Nauwkeurigheid instellen (mm)
Indstilling af nøjagtighed (mm)
Stille inn nøyaktigheten (mm)
Ställa in noggrannhet (mm)

Tarkkuuden säätö (mm)
Ρύθμιση ακρίβειας (χιλ.)
Hassaslık ayarı (mm)
Nastavit přesnost (mm)
Nastavit presnost (mm)
Ustawianie dokładności (mm)
Pontosság beállítása (mm)
Nastavitev natančnosti (mm)
Namjestiti točnost (mm)
Iestati preciziātī (mm)

Nustatyti tikslumą (mm)
Τάρσυση σεαδισταμίνε (mm)
Настройка точности (mm)
Настройка на точността (mm)
Setare precizie (mm)
Поставување прецизност (mm)
Регулювання точності (mm)

خطبقة (مم)

6 BATTERY

