



Udhëzime sigurie për detektorin me laser	2
Udhëzime të veçanta për sigurinë bateria	2
Përdorimi i përcaktuar	2
Specifikimet teknike	2
Mirëmbajtja	3
Deklarata e konformitetit ke	3
Simbole	3
Vështrim i përgjithshëm	4
Bateri	5
Pajisja shtrënguese	6
Magneti	7
Niveli	8
Nis	9
Leximi i drejtpërdrejtë	10
Kalimi midis modalitetit të leximit të drejtpërdrejtë dhe modalitetit të menysë	11
Çiftoni detektorin me lazerin rrotullues nëpërmjet Bluetooth™	12
Gjetja e pozicionit të qendrës	13
Radhitja	14
Fshehja	15
Rrotullimi	16
Modaliteti i rrotullimit	17
Fiksimi i pozicionit të qendrës	18
Modaliteti i gjumit	19
Modaliteti Offset	20
Cilësimet	21
Channel-Link	22
Zgjidhja e problemeve	23
Kontrolli i saktësisë në terren	24

UDHËZIME SIGURIE PËR DETEKTORIN ME LASER

A PARALAJMËRIM

Mos bëni asnjë modifikim në pajisje. Ndryshimet mund të rezultojnë në lëndime personale dhe mosfunksionim.

Riparimet e pajisjes mund të kryhen vetëm nga persona të autorizuar dhe të trajnuar për këtë qëllim. Përdorni gjithmonë pjesë rezervë origjinale të Milwaukee. Kjo siguron ruajtjen e sigurisë së pajisjes.

Mos i ekspozoni sytë drejtpërdrejt në rrezet e laserit. Rrezja e laserit mund të shkaktojë dëmtime serioze të syrit dhe/ose verbëri. Kujdes! Pajisja që lëshon laser mund të jetë prapa jush. Sigurohuni që rrezja e laserit të mos ju godasë sytë kur ktheheni.

Mos e vendosni magnetin pranë implanteve ose pajisjeve të tjera mjekësore (p.sh. pejsmejkër, pompat e insulinës). Magneti gjeneron një fushë magnetike që mund të dëmtojë funksionin e implanteve ose pajisjeve mjekësore.

Mbajeni detektorin laser larg nga transportuesit e të dhënave dhe pajisjet magnetike delikate. Humbja e pakthyeshme e të dhënave mund të ndodhë në transportuesit e të dhënave.

Emetimi i zhurmës

Niveli i presionit të zërit me vlerësim A të sinjalit akustik është >80 db (A) në një distancë prej një metër.

Mos e mbani marrësin e laserit afër veshit për të shmangur dëmtimin e dëgjimit! Përdorni tonin e sinjalit akustik vetëm nëse perceptimi vizual nuk është i mjaftueshëm. Nëse është e mundur, përdorni nivelin (e ulët) të volumit „Low“.

Mbajeni marrësin e laserit larg fëmijëve.

Mos e përdorni marrësin e laserit në një mjedis shpërthyes ku ka lëngje, gazra ose pluhura të ndezshëm. Pajisja mund të prodhojë shkëndija që ndezin pluhurin ose avujt.

Hiqeni baterinë nëse në rastin e mospërdorimit për një kohë të gjatë të pajisjes.

Përdorni vetëm aksesore origjinale të Milwaukee. Përdorimi i aksesoreve jo të rekomanduar mund të rezultojë në lexime të pasakta të pajisjes.

UDHËZIME TË VEÇANTA PËR SIGURINË BATERIA

Për operimin e duhur duhet të instalohen siç duhet në pajisje 2 bateri AA. Mos përdorni tension ose rrymë tjetër.

Mbani gjithmonë bateritë jashtë mundësive të fëmijëve.

Hidhni menjëherë bateritë e përdorura siç duhet.

Lëngu i baterisë mund të rrjedhë nga bateritë e dëmtuara nën ngarkesa ekstreme ose temperatura ekstreme. Nëse bini në kontakt me lëngun e baterisë, lajeni menjëherë me sapun dhe ujë. Në rast kontakti me sy, shpëlajeni menjëherë tërësisht për të paktën 10 minuta dhe këshillohuni menjëherë me mjekun.

Kjo pajisje nuk mund të përdoret nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, dhe/ose me mungesë njohurish, përveç nëse ata mbikëqyren nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre, ose janë udhëzuar nga ai në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.

PËRDORIMI I PËRCAKTUAR

RD300G është një kombinim i telekomandës dhe detektorit laser. Pajisja zbulon rrezet laser nga lazerët rrotullues që lëshojnë dritë lazeri jeshile.

Kjo pajisje mund të përdoret vetëm për qëllimin e saj të synuar siç specifikohet.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Lloji	Detektor dhe telekomandë
Tensioni i baterive	3 V
Bateri	2 x 1,5 V LR6 (AA)
Brezi i frekuencave Bluetooth (brezat e frekuencës)	2400–2483.5 MHz
Fuqia maksimale e frekuencës së transmetimit në brezin e frekuencës së transmetuar (brezat e frekuencës):	7,34 dBm
Versioni Bluetooth	V5.0 LE
Gama e zbulimit*	4,5-150 m
Gama e telekomandës	>100 m
Këndi i marrjes	70°
Përputhshmëria e gjatësisë së valës	510 - 530 nm
Saktësia e matjes **	
ultra e imët	1,0 mm (± 0,5 mm) @ 30 m
e imët	2,0 mm (± 1 mm) @ 30 m
mesatare	4,0 mm (± 2 mm) @ 30 m
e trashë	6,0 mm (± 3 mm) @ 30 m
ultra e trashë	10,0 mm (± 5 mm) @ 30 m
Gjerësia e bandës	± 60 mm
Ekrani i pozicionit qendror (nga lart)	89 mm
Fikja automatike	15 min
Koha e operimit, përafërsisht.	27 h
Temperatura e punës	-20 – 50°C
Temperatura e ruajtjes	-25 – 60°C
Lartësia maksimale	2000 m
Lagështia maksimale relative	80%
Pesha sipas procedurës EPTA	0.412 kg
Përmasat (gjatësia × gjerësia × lartësia)	30 mm x 85 mm x 185 mm
Klasa e mbrojtjes	IP67

* Në kushte të pafavorshme ambienti dhe në varësi të cilësisë së laserit, gama e punës mund të reduktohet.

** Në varësi të distancës ndërmjet marrësit të laserit dhe laserit.

A PARALAJMËRIM! Lexoni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë.

Mosrespektimi i informacionit dhe udhëzimeve të sigurisë mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim serioz.

Mbani të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë për referencë në të ardhmen.

MIRËMBAJTJA

Pastrimi

Mbajeni kapakun e pajisjes të pastër, të thatë dhe pa vaj dhe graso. Pastroni vetëm me sapun të butë dhe një leckë të lagur, pasi disa pastrues dhe tretës përmbajnë substanca që mund të dëmtojnë kutinë plastike dhe pjesët e tjera të izoluara. Mos përdorni për pastrim benzinë, terpentinë, hollues llaku, hollues boje, agjentë pastrimi që përmbajnë klor, amoniak ose detergjentë shtëpiak që përmbajnë amoniak. Mos përdorni tretës të ndezshëm ose të djegshëm për pastrim.

Pastrimi i dritares së sensorit

Hiqni papastërtitë e lirshme me ajër të pastër, të kompresuar. Pastroni me kujdes sipërfaqen me një copë pambuku të lagur.

Riparimi

Kjo pajisje ka vetëm disa komponentë që mund të riparohen. Mos e hapni kasën si dhe mos e çmontoni pajisjen. Nëse pajisja nuk funksionon siç duhet, dërgojeni në një qendër servisi të autorizuar për riparim.

Përdorni vetëpjesë shtesë Milwaukee dhe pjesë këmbimi Milwaukee. Kërkojini një qendër të shërbimit Milwaukee të zëvendësojë çdo pjesë që nuk është përshkruar për zëvendësim (referojuni Broshurës së Garancisë/Shërbimit).

Nëse kërkohet, një skicë e pajisjes mund të kërkohet nga qendra juaj e shërbimit ndaj klientit ose direkt nga Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Gjermani, duke treguar llojin e makinerisë dhe numrin gjashtëshifror në targën e karakteristikave.

DEKLARATA E KONFORMITETIT KE

Techtronic Industries GmbH deklaron se pajisja radio e tipit RD300G përputhet me Direktivën 2014/53/EU. Teksti i plotë i Deklaratës së Konformitetit të BE-së gjendet në adresën e mëposhtme të internetit: <http://services.milwaukeeetool.eu>

SIMBOLE



Ju lutemi lexojeni me kujdes këtë manual përpara se të përdorni pajisjen.



KUJDES! PARALAJMËRIM! RREZIK!



Bateritë e mvjetrabetura, pajisjet elektrike dhe elektronike nuk duhet të hidhen me mbeturinat shtëpiake. Bateritë e vjetra, pajisjet elektrike dhe elektronike duhet të mblidhen dhe asgjësohen veçmas.

Bateritë e vjetra, pajisjet e vjetra elektrike dhe elektronike duhet të mblidhen dhe asgjësohen veçmas.

Pyesni autoritetet lokale ose shitësin tuaj për qendrat e riciklimit dhe pikat e grumbullimit.

Në varësi të rregulloreve lokale, shitësve me pakicë mund t'u kërkohet të marrin pa pagesë bateritë e përdorura dhe WEEE.

Ndihmoni në reduktimin e nevojës për lëndë të para duke ripërdorur dhe ricikluar bateritë tuaja të vjetra dhe WEEE.

Bateritë e mbeturinave (veçanërisht bateritë litium-jon), pajisjet elektrike dhe elektronike përmbajnë materiale të vlefshme, të riciklueshme, të cilat, nëse nuk hidhen në një mënyrë të përgjegjshme për mjedisin, mund të kenë një ndikim negativ në mjedis dhe në shëndetin tuaj.

Fshini çdo të dhënë personale që mund të jetë në pajisjen tuaj të vjetër përpara se ta hidhni.



Shenja e konformitetit europian




Marka Britanike e Konformitetit






Shenja e konformitetit ukrainas




Marka e Konformitetit Euroaziatik.

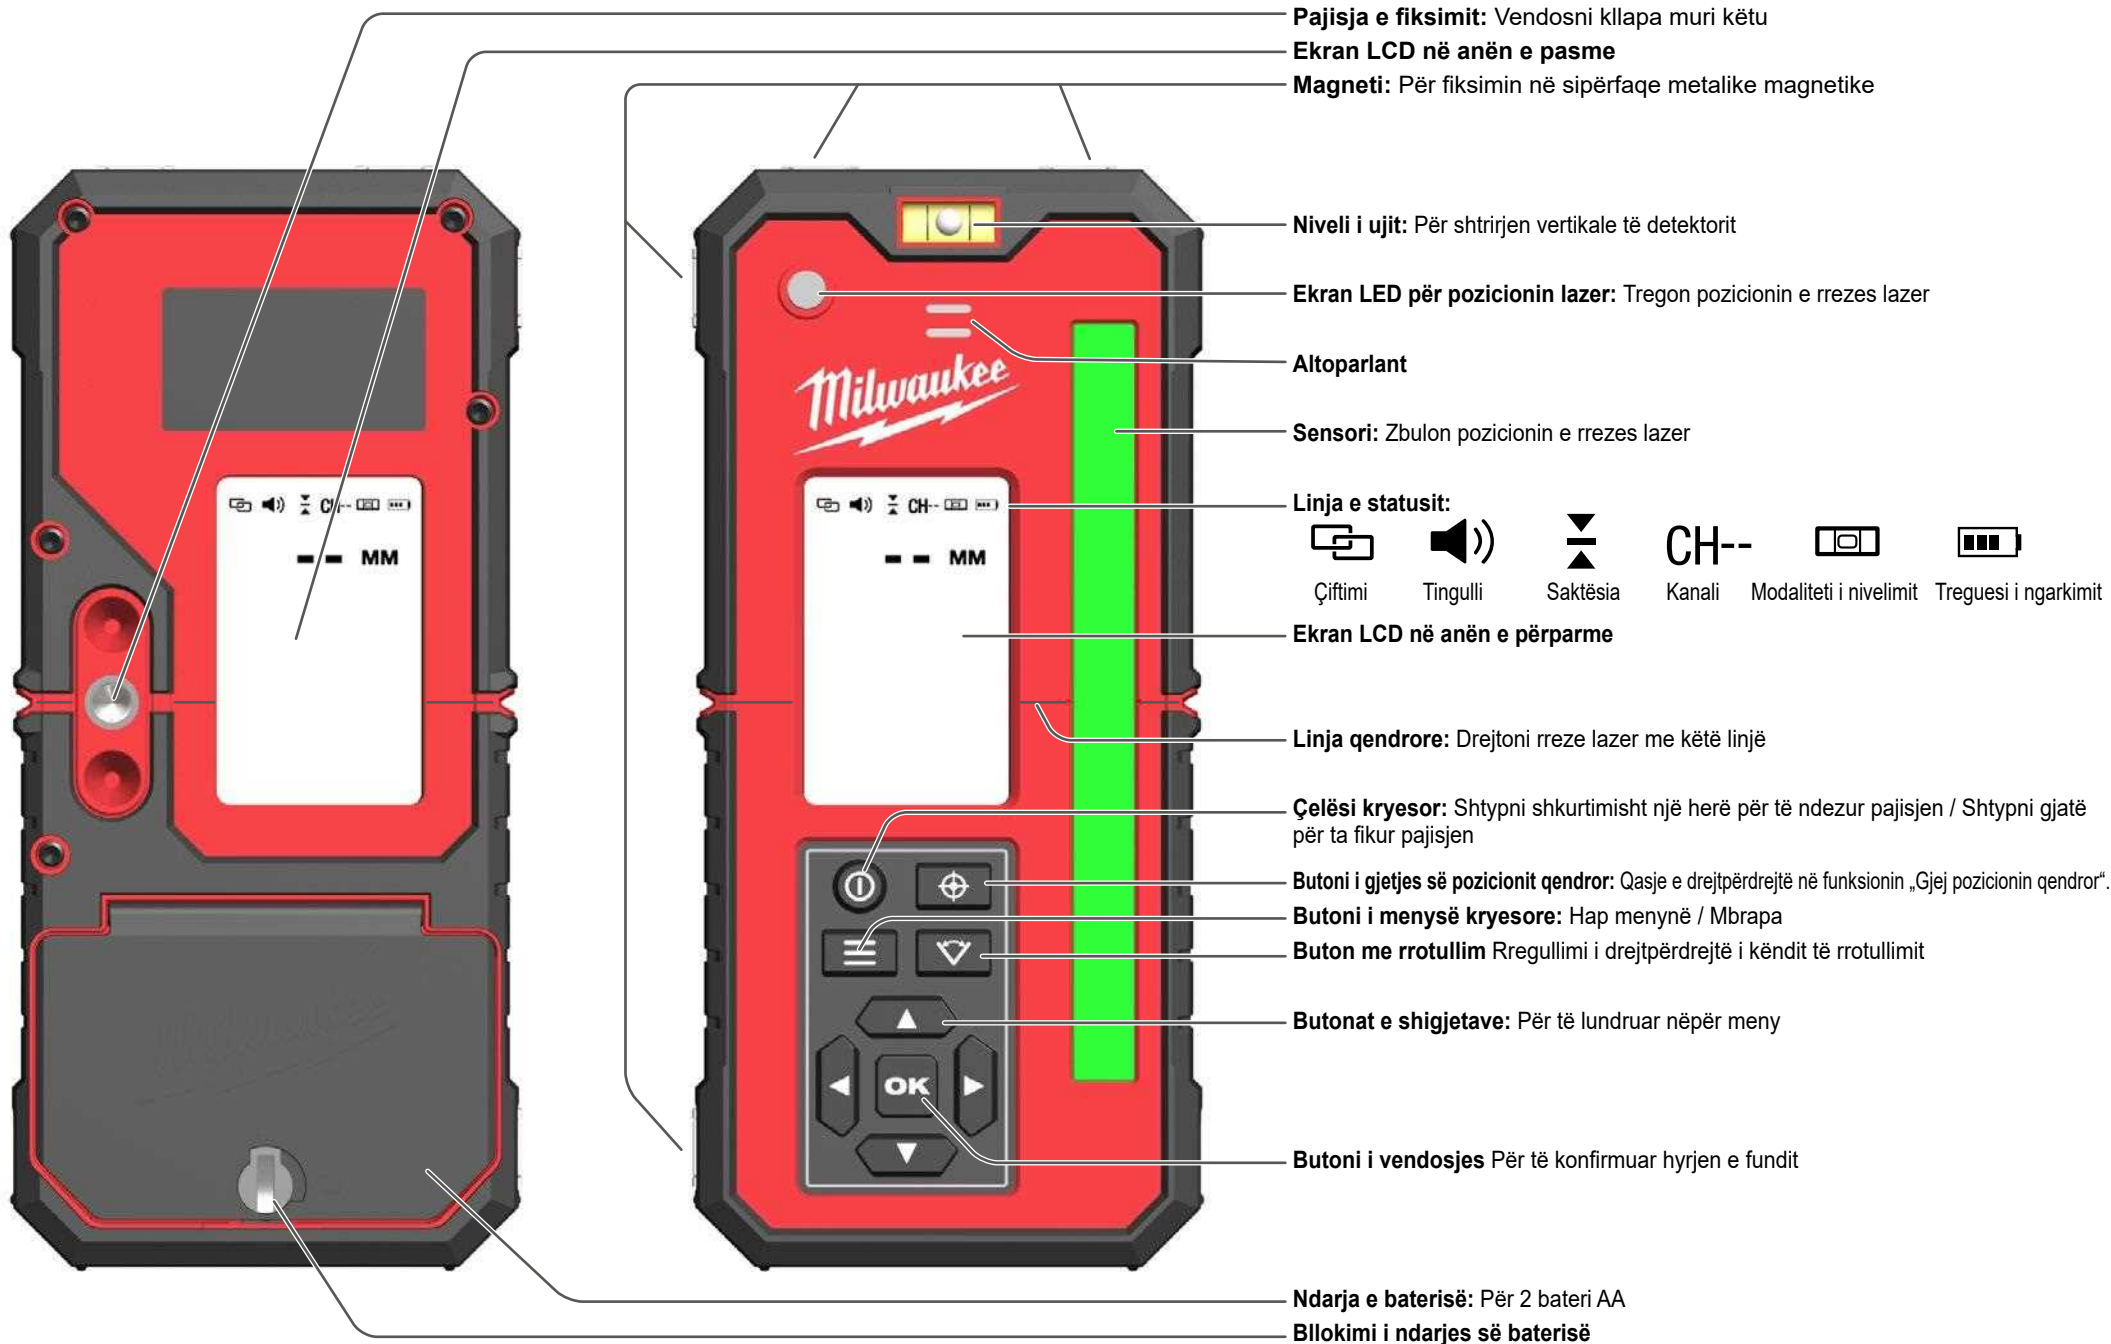

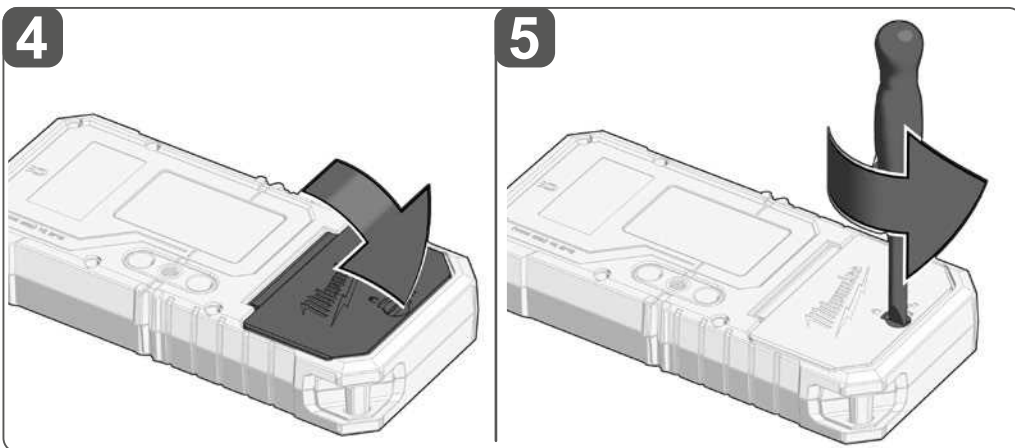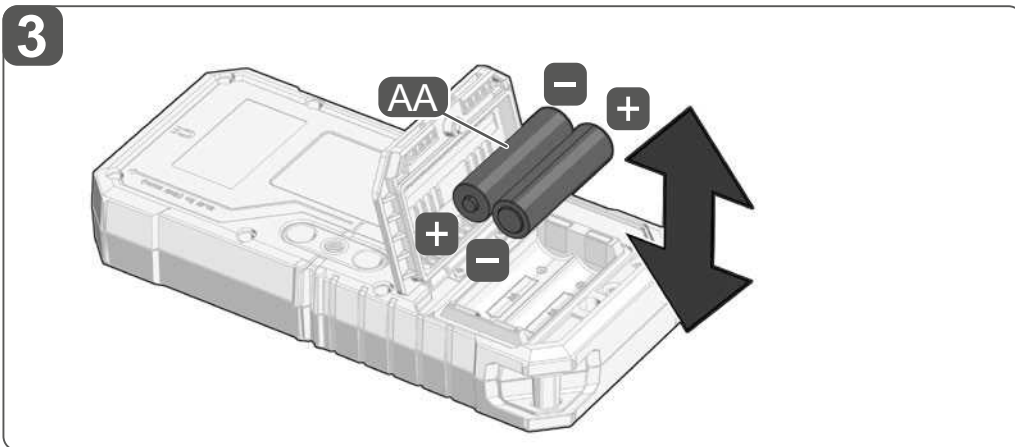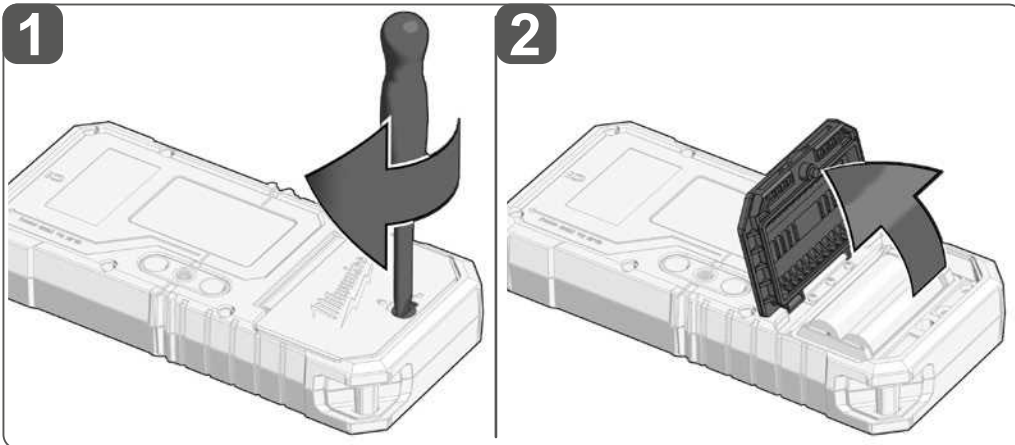


Përdorni vetëm bateri alkaline. Mos përdorni bateri zink-karbon.
Nëse pajisja nuk përdoret për një periudhë të gjatë kohore, hiqni bateritë për të mbrojtur pajisjen nga korrozioni.



Pas ndezjes së detektorit, treguesi i nivelit të karikimit tregon jetëgjatësinë e mbetur të baterisë.



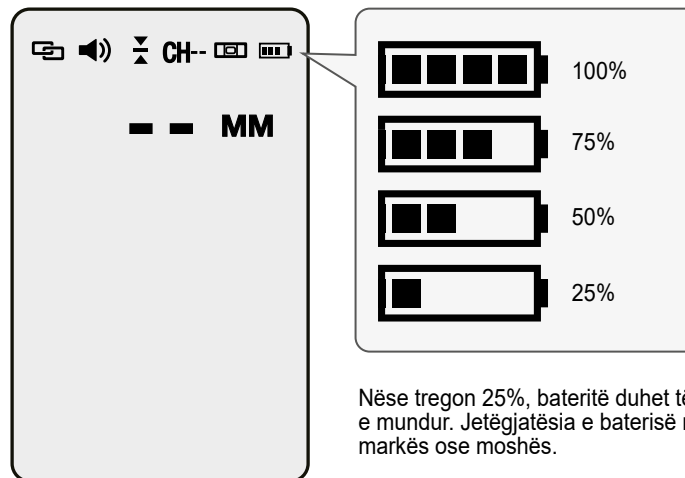


Nëse tregon 25%, bateritë duhet të ndërrohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Jetëgjatësia e baterisë mund të ndryshojë në varësi të markës ose moshës.

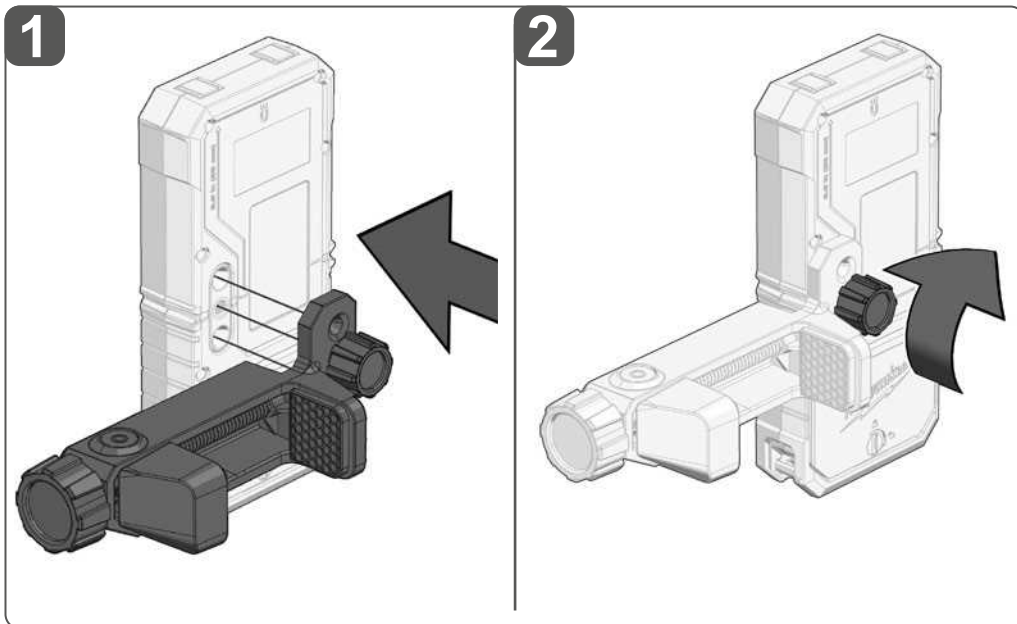


Detektori fiksohet në shufrën Milwaukee (ROD) duke përdorur një kapëse.


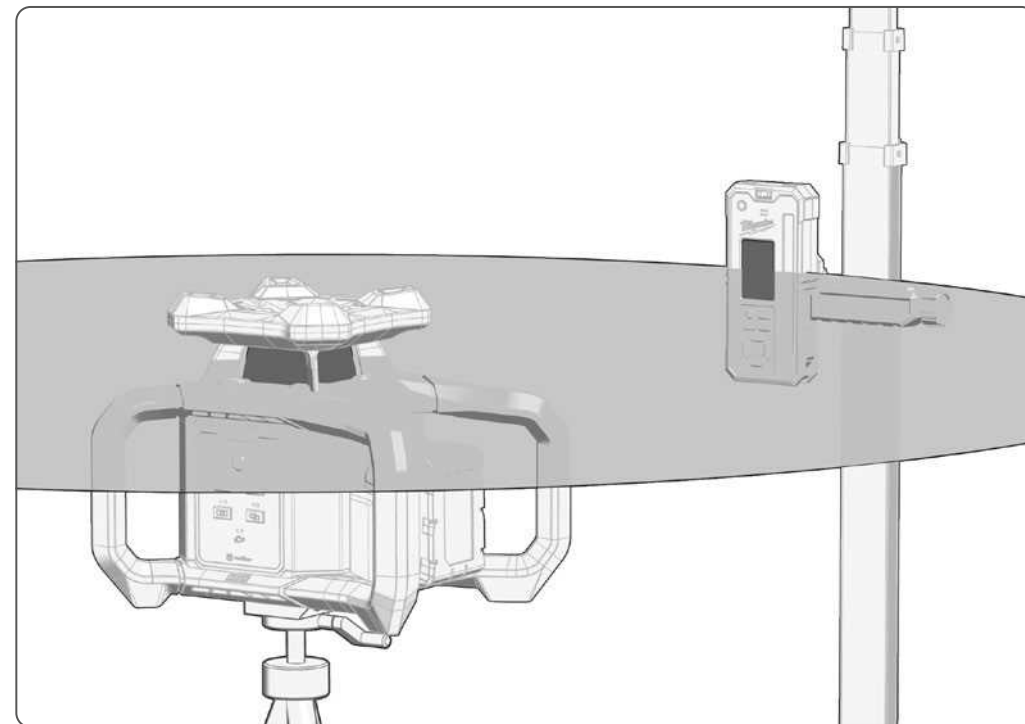
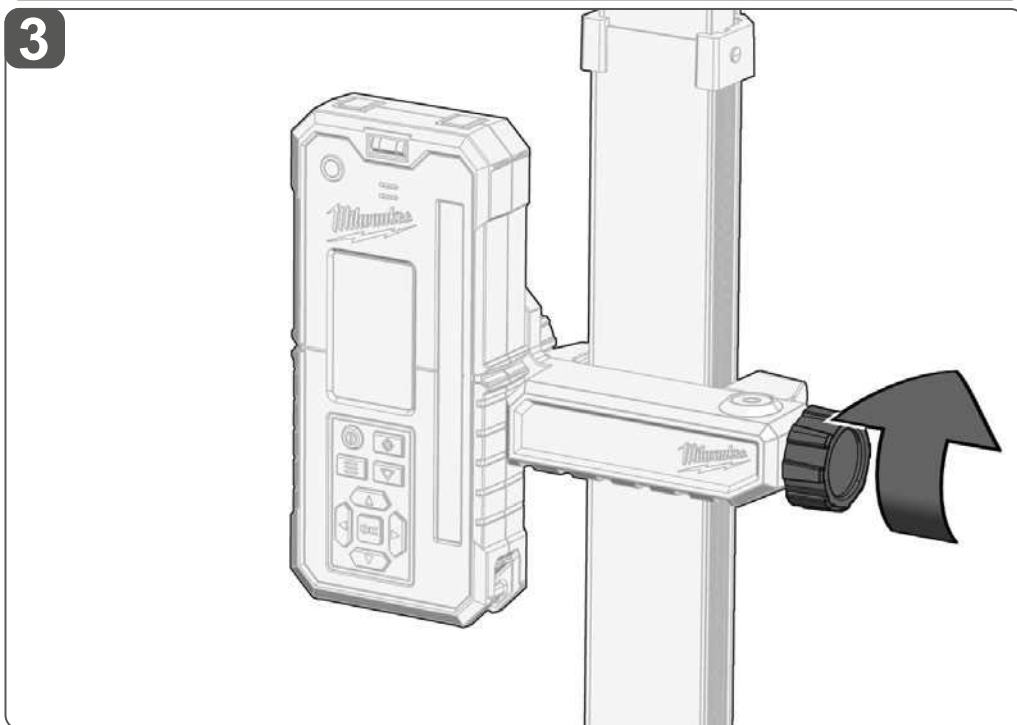


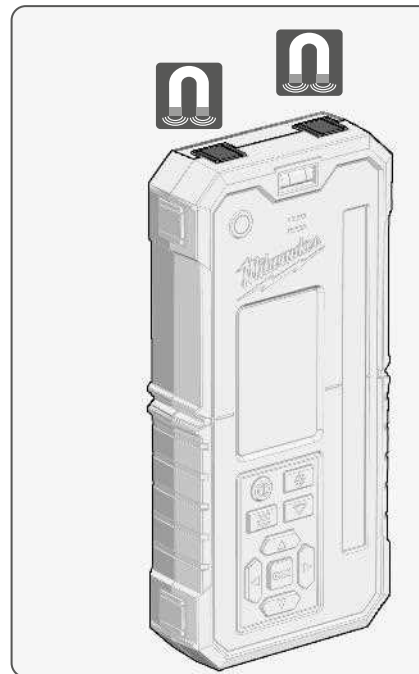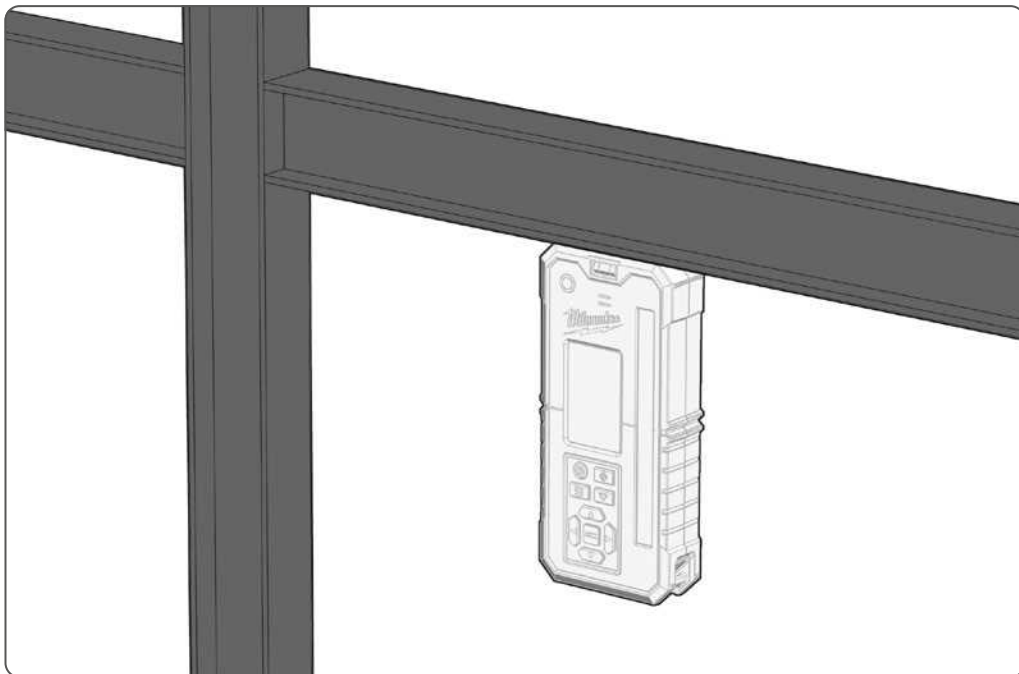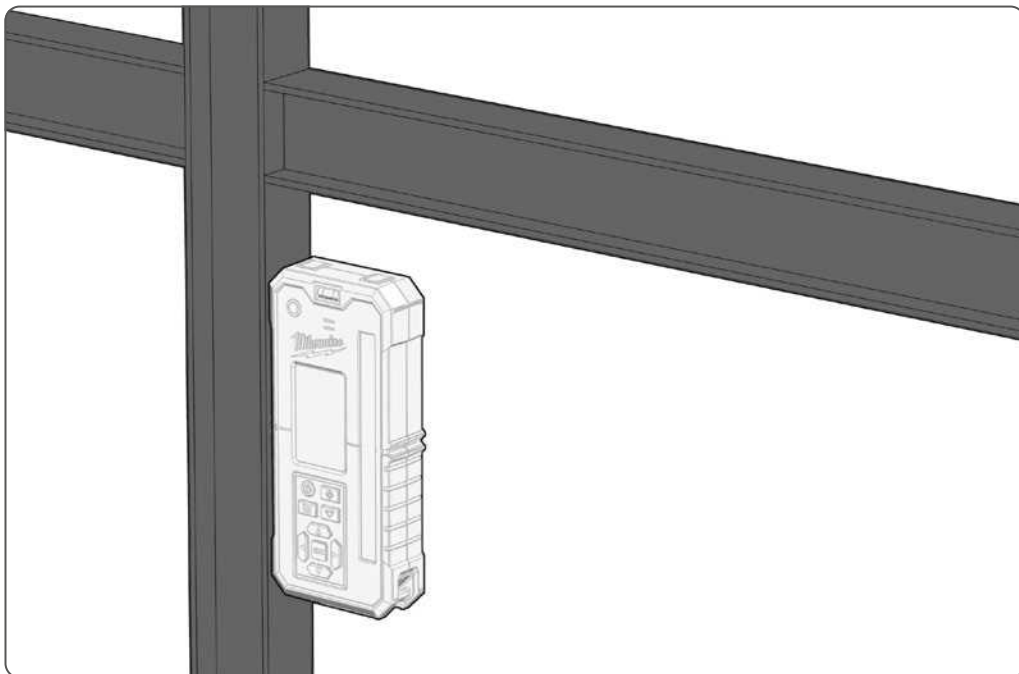


Detektori fiksohet në sipërfaqet metalike magnetike.

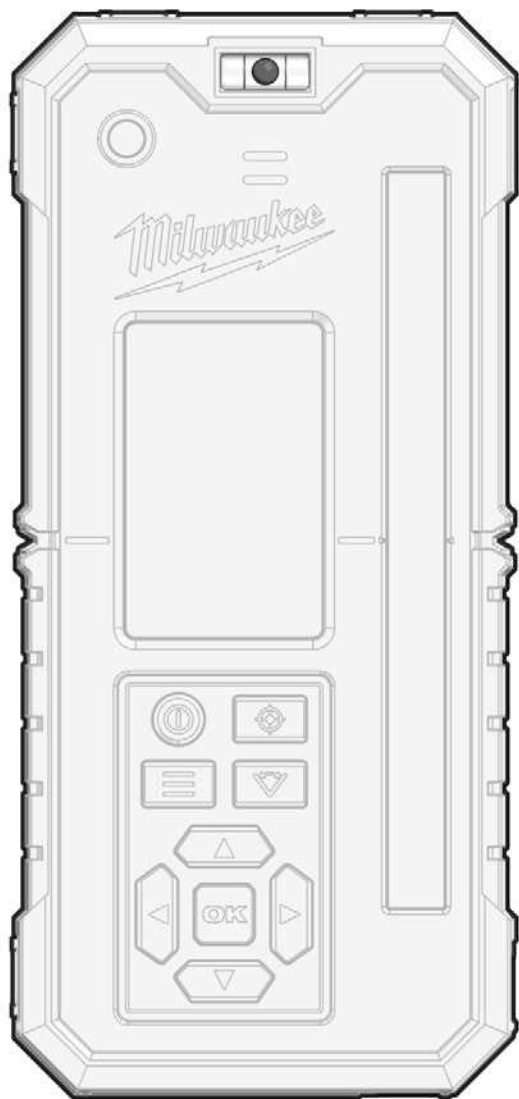

Drejtoni detektorin lazer horizontalisht duke përdorur nivelin.

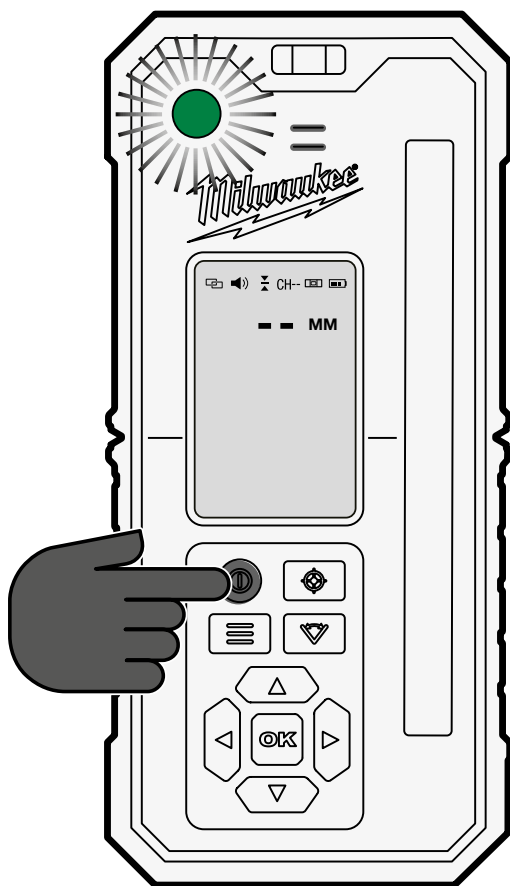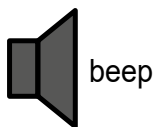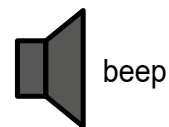ON**OFF**

3 sec

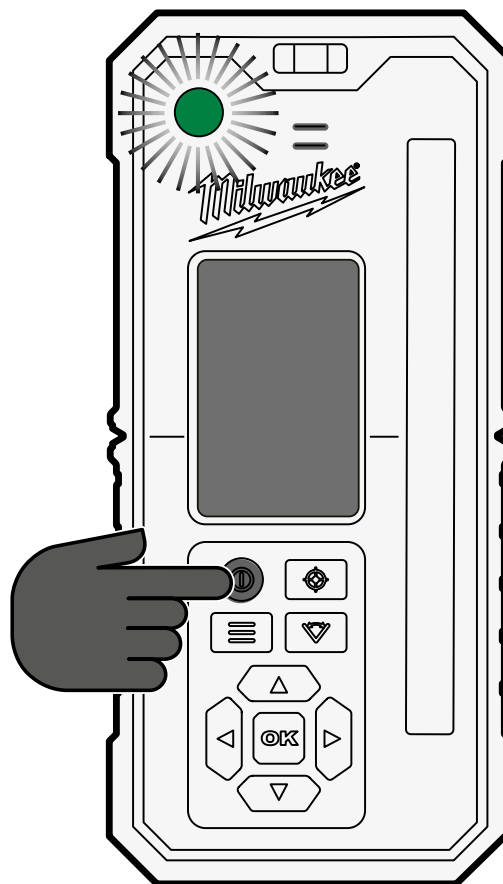


Kur përdorni pajisjen për herë të parë, zgjidhni gjuhën e dëshiruar (shih seksionin Cilësimet).

Drita e sfondit ndizet pas çdo shtypjeje butoni ose kur sensori zbulon një rreze lazer. Drita e sfondit qëndron e ndezur për 15 sekonda. Kohëmatësi rivendoset sa herë që shtypet një buton ose zbulohet një rreze lazer për herë të parë (d.m.th. nuk mbetet e ndezur kur një rreze lazer drejtohet vazhdimisht nga sensorin. Nëse një rreze lazer largohet nga sensorin dhe më pas godet përsëri sensorin, kohëmatësi rivendoset).

Mbyllja automatike ndodh nëse nuk shtypet asnjë buton dhe nuk zbulohet rreze lazer për 15 minuta.

Shënim: Lazeri dhe detektori janë të pavarur nga njëri-tjetri. Shtypja e çelësit kryesor në detektor e fik detektorin, por jo lazerin.

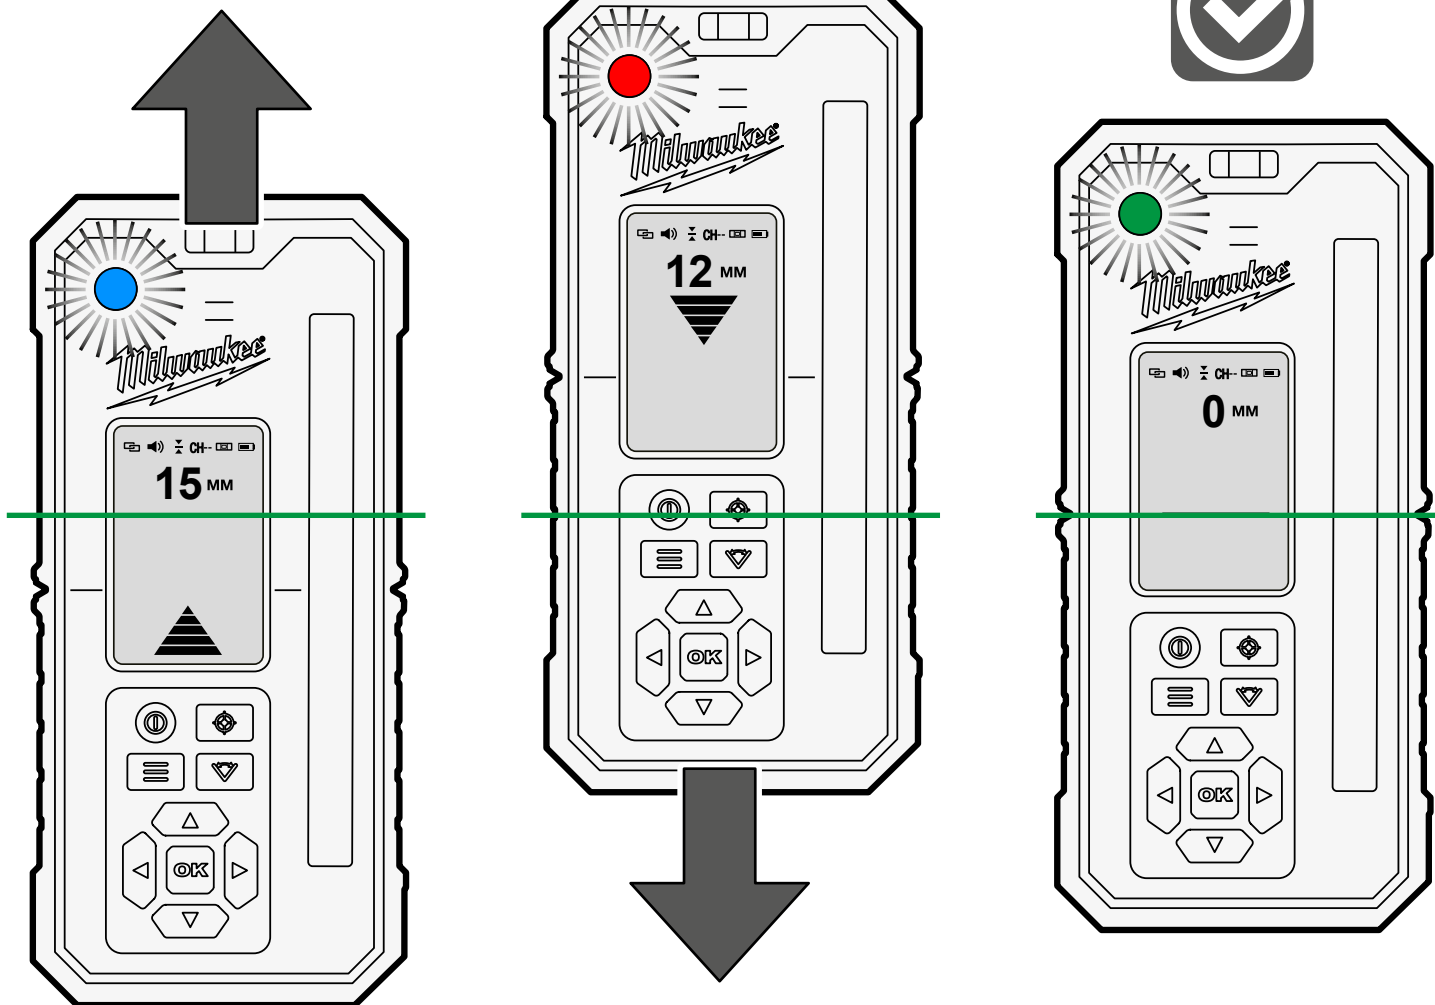



Pas ndezjes, detektori është në modalitetin e leximit të drejtpërdrejtë.

Nëse zbulohet një lazer, ndizet ekrani i leximit të drejtpërdrejtë, ekrani me shigjeta dhe LED për ekranin e kërkimit me lazer. Nëse nuk zbulohet lazer, ekrani i shigjetës dhe LED mbeten të fikur. Ekrani i leximit të drejtpërdrejtë nuk tregon një vlerë, por „- - -“.



Shënim: Ndërsa lazeri kalon sensorin, segmentet e shigjetave fillojnë të lëvizin lart ose poshtë, duke treguar drejtimin në të cilin lazeri u zbulua për herë të fundit.

RD300G është projektuar posaçërisht për lazerin Milwaukee M18 RLOHVG300, por mund të përdoret gjithashtu si një detektor për rrezet e tjera lazer jeshile.



1

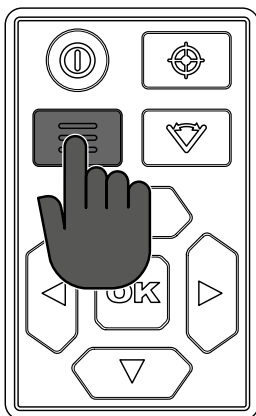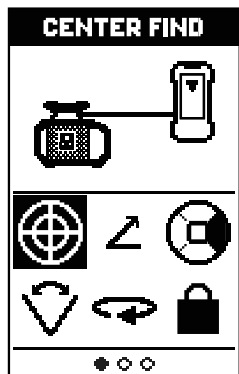



2

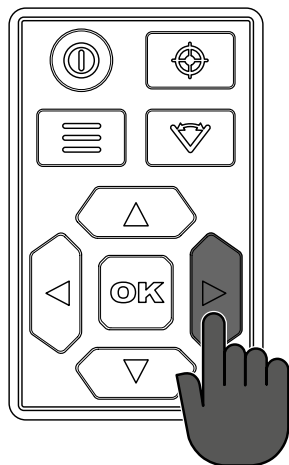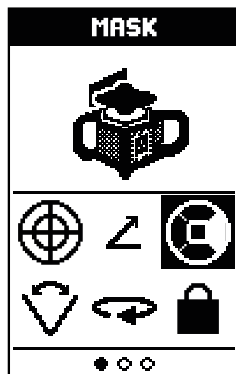

3

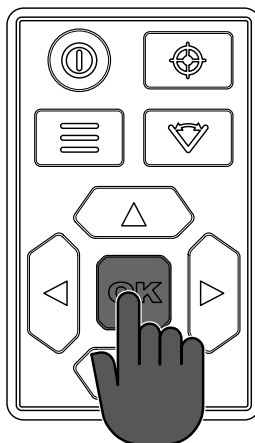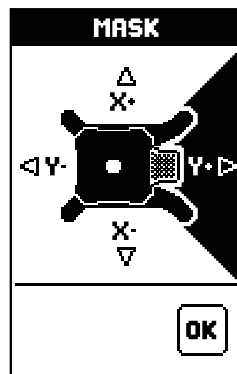

4

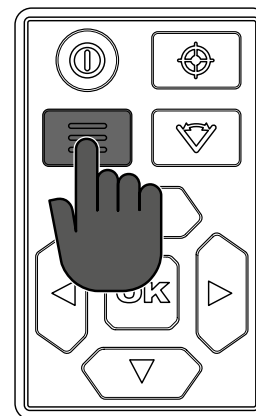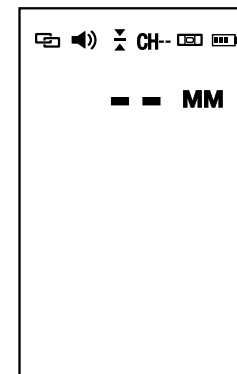


RD 300G është një kombinim i detektorit lazer dhe telekomandës për lazerin rrotullues M18 RLOHVG300.

Pas ndezjes, RD300G është në modalitetin e leximit të drejtpërdrejtë dhe mund të përdoret menjëherë si një detektor lazer.

Të gjitha funksionet dhe cilësimet e tjera mund të zgjidhen nëpërmjet menysë.

Për ta bërë këtë, shtypni butonin e menysë  dhe zgjidhni menyën e dëshiruar duke përdorur butonat me shigjeta dhe butonin OK.

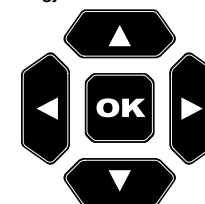

Dy funksione mund të zgjidhen drejtpërdrejt:



Gjeni pozicionin qendror



Rrotullimi



Për të dalë nga menya, shtypni sërish butonin e menysë





Më poshtë është një shembull i zgjedhjes së funksionit të zbrazjes dhe kthimit në modalitetin e leximit të drejtpërdrejtë.

Kalimi në meny dhe lundrimi brenda menysë nuk përshkruhen më në mënyrë eksplicite në faqet në vijim.


1

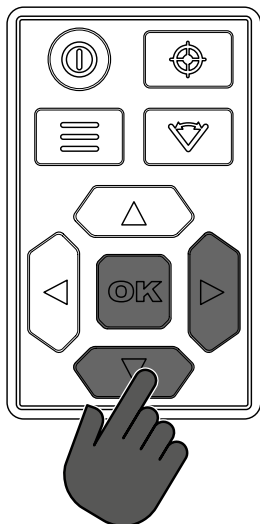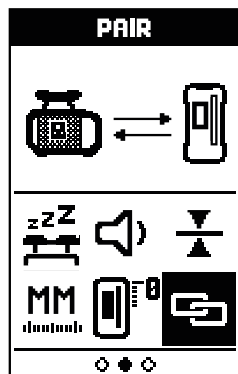

2

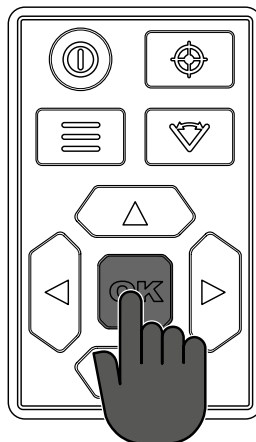
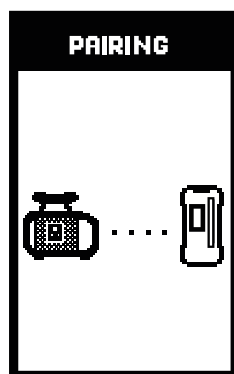


3

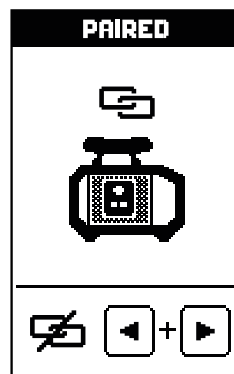

Këshilla për çiftimin pa probleme

- Lazeri duhet të vendoset në një sipërfaqe të qëndrueshme në mënyrë që shtypja e një butoni të mos shkaktojë një alarm dridhjeje.
- Lazeri ka përfunduar procesin e nivelimit (LED-i ndizet i gjelbër).
- Detektori nuk duhet të zbulojë një rreze lazer ose ndezje artificiale.
- Lazeri dhe detektori duhet të jenë në afërsi.
- Sigurohuni që të mos ketë ndërhyrje nga pajisjet e tjera elektromagnetike si telefonat, monitorët, kompjutera, etj.
- Pas ndezjes, filloni çiftimin fillimisht me detektorin dhe menjëherë më pas me lazerin.
- Pas ndezjes, filloni çiftimin fillimisht me detektorin dhe menjëherë më pas me lazerin.

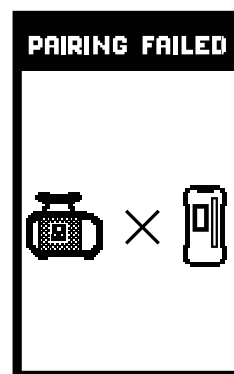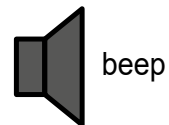

Pas ndezjes, detektori përpiqet të lidhet me lazerin e fundit të çiftuar. Detektorët e dhënë në set janë tashmë të lidhur me pajisjen përkatëse lazer.



Çiftimi manual:

Zgjidhni çiftimin (PAIR). Nëse nuk është kryer ende asnjë çiftim, detektori fillon menjëherë kërkimin për një lazer që mund të lidhet. Gjatë kërkimit të detektorit, sigurohuni që lazeri të jetë i çiftëzuar.



Shtypni dhe mbani butonin e çiftimit në lazer derisa LED treguesi i çiftimit në lazer të pulsojë i bardhë.

Anulimi manual i çiftimit:





Mbani të shtypur butonat e shigjetës majtas dhe djathtas në të njëjtën kohë.

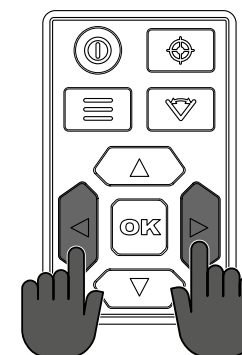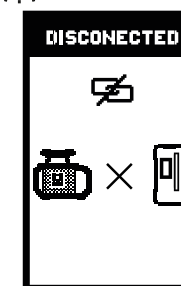



1

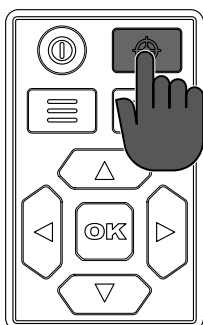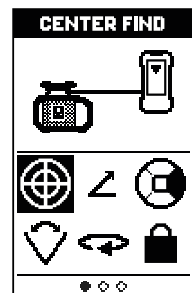

2

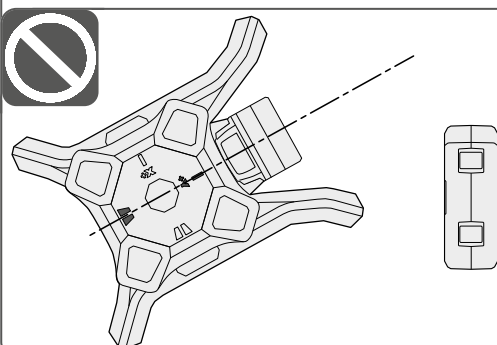
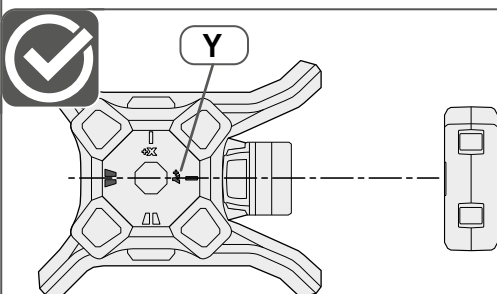
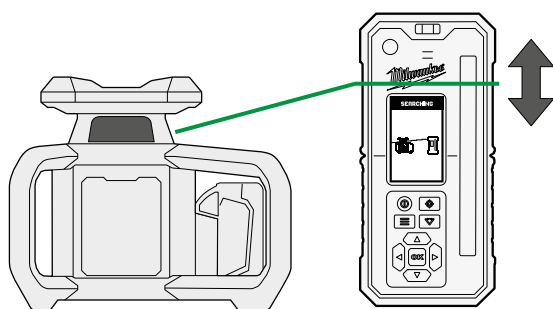
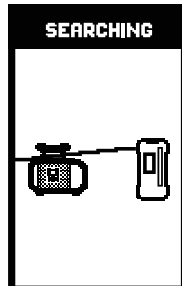


3

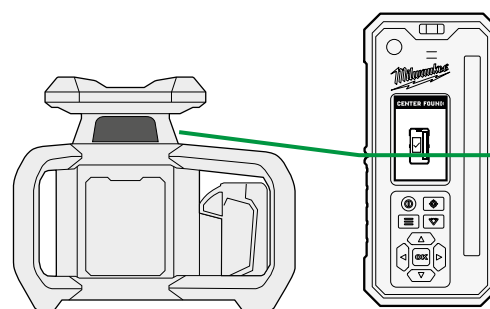
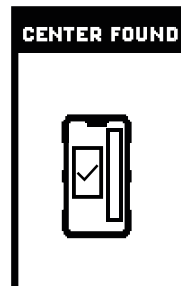


Funksioni GJENI POZICIONIN QENDROR (CENTER FIND) është i përputhshëm vetëm me cilësime të caktuara të shpejtësisë dhe saktësisë dhe nuk është në përputhje me CHANNEL LINK. Disa cilësime mund të ndryshojnë automatikisht kur përdorni këtë funksion. Shtypni butonin OK për të pastruar njoftimin e detektorit për ndryshimin e cilësimeve.





Shënim: Nëse pozicioni qendror nuk gjendet, detektori shfaq „nuk u gjet“. Duke shtypur butonin OK, detektori kalon në menyë kryesore dhe lazeri fillon vetë nivelimin. Përsëritni hapat 1 deri në 3 derisa të gjendet pozicioni qendror.

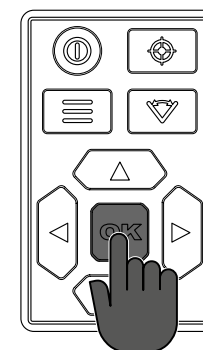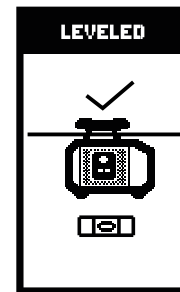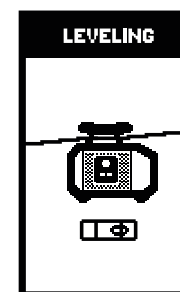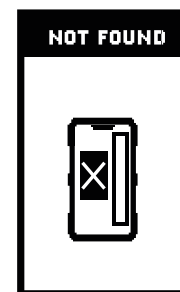




1

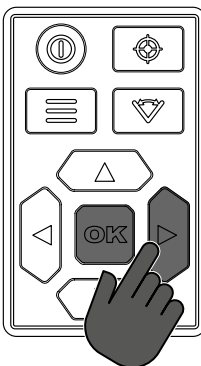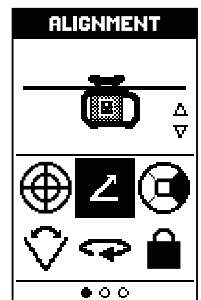

2

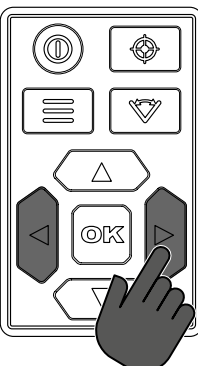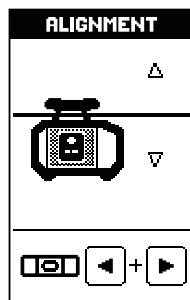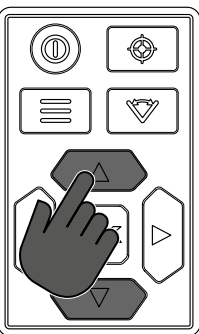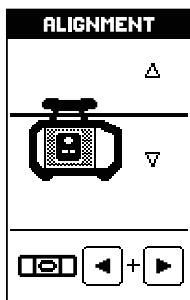

3

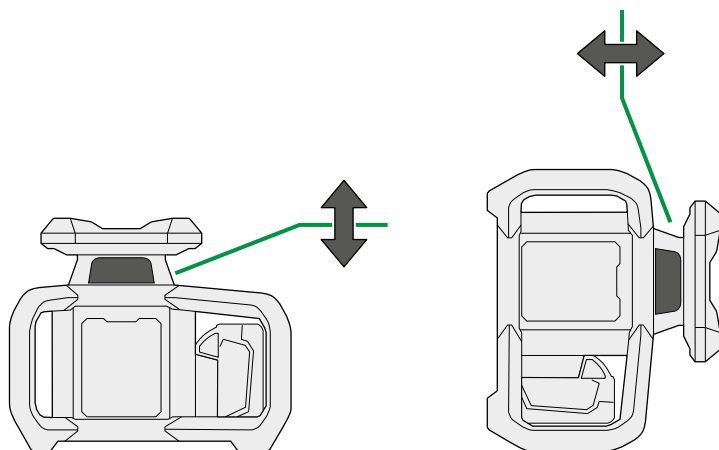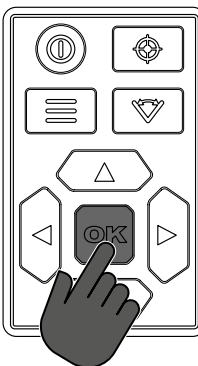
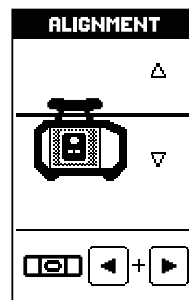


Modaliteti RADHITJA (ALIGNMENT) mund të përdoret me lazerin në pozicion horizontal (për anim) ose në modalitetin vertikal (për shtrirje). Lazeri mund të anohet vetëm përgjatë boshtit Y.



Shënim: LED-të e treguesit të kërkimit lazer dhe sinjalet zanore funksionojnë gjithashtu gjatë shtrirjes kur përdoruesi i përdor ato për të lidhur lazerin me qendrën e detektorit në modalitetin ALIGNMENT.

Përfundoni RADHITJEN (ALIGNMENT) dhe riorganizoni rrafshin lazer:







Mbani të shtypur butonat e shigjetës majtas dhe djathtas në të njëjtën kohë.

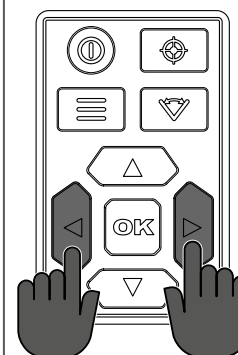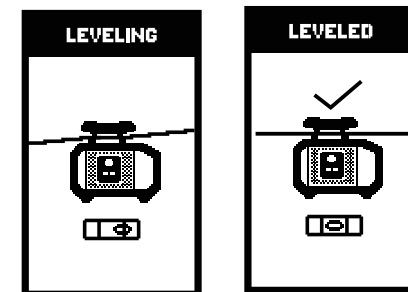



1

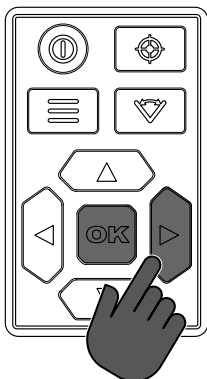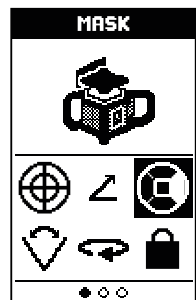

2

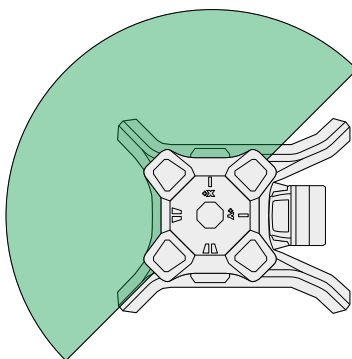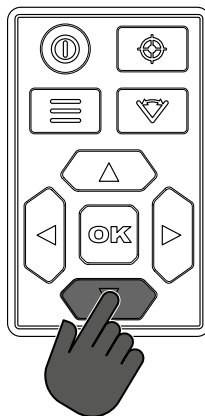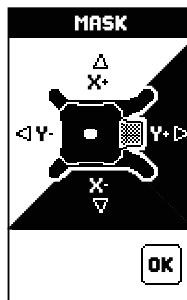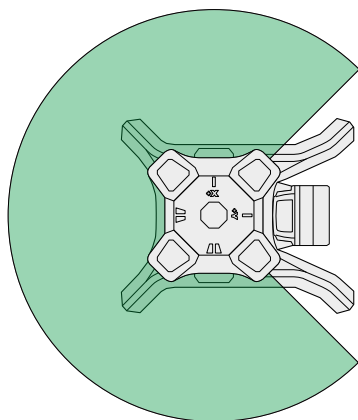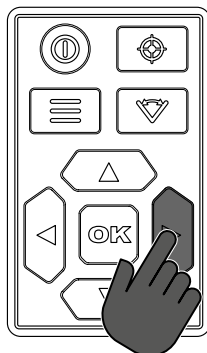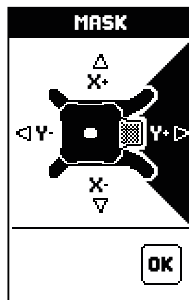

3


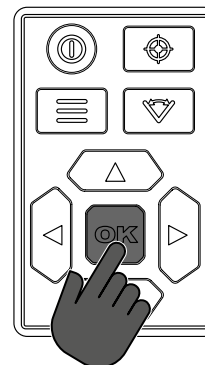
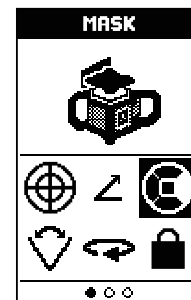


Funksioni MASKIM (MASK) për të fikur lazerin në kuadrantë të caktuar për të shmangur ndërhyrjen me detektorë të tjerë në vendin e punës.



Shënim: Mund të zgjidhen deri në 3 kuadrantë pranë njëri tjetrit në të njëjtën kohë. Një kuadrant i katërt ose jo pranë mund të fshihet gjithashtu duke përdorur këtë funksion. Në këtë rast, të gjitha kuadrat e tjera të fshehura më parë do të shfaqen përsëri për të eliminuar shkakun e konfliktit.

Heqja e maskimit







Për të zbuluar zona të caktuara të maskuara, shtypni butonin përkatës me shigjetën.

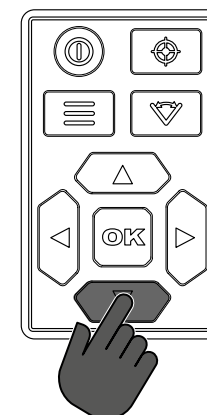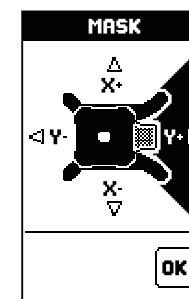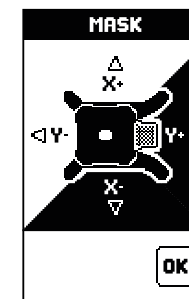







1

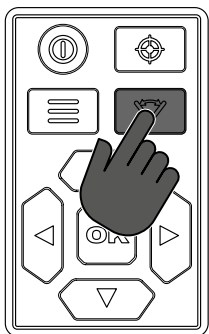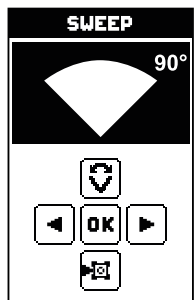



2

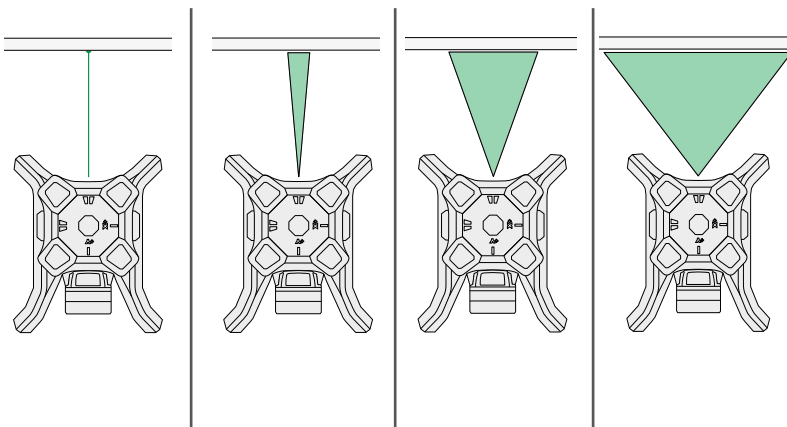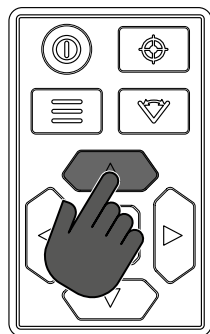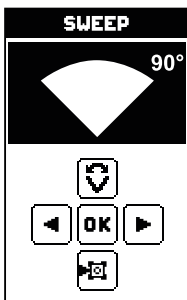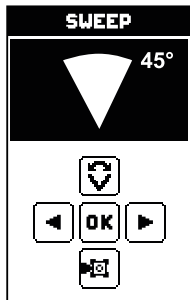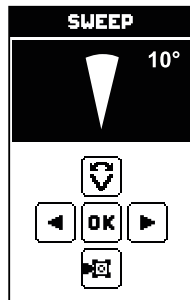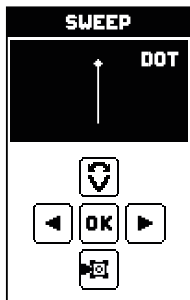







3

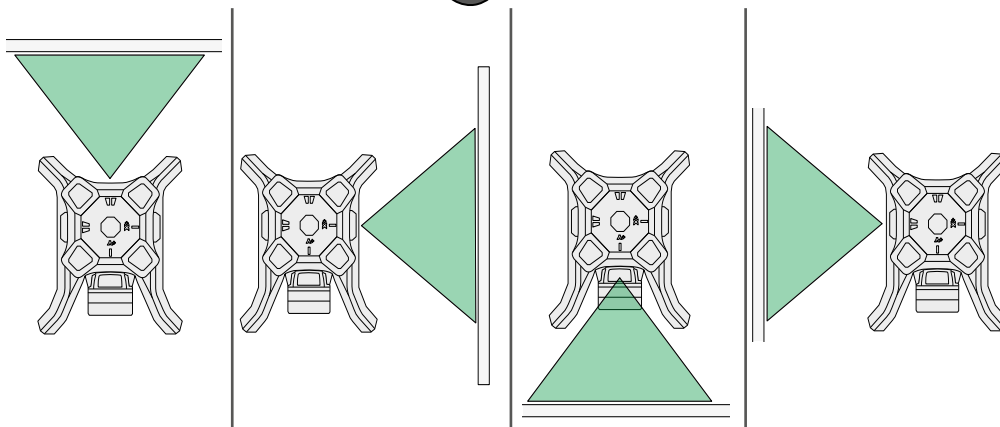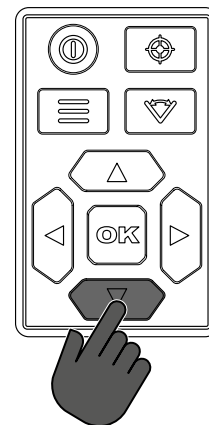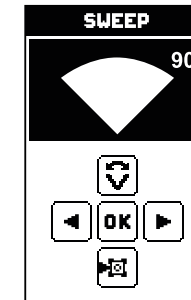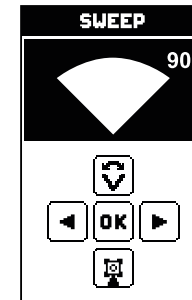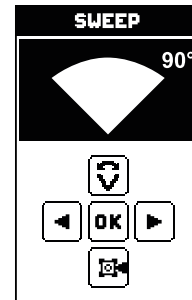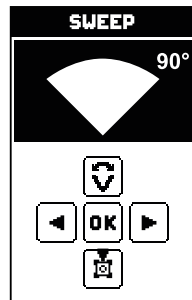



1

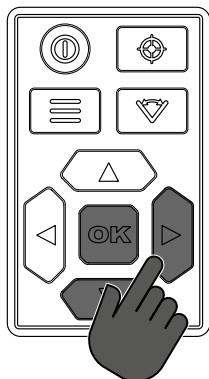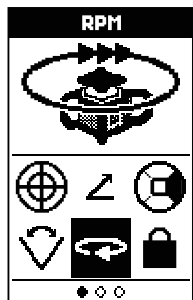

2

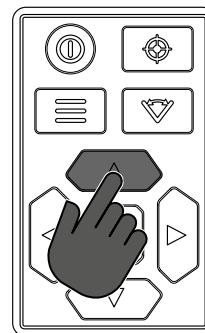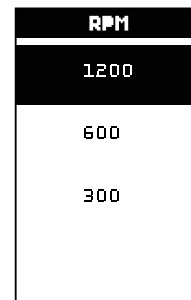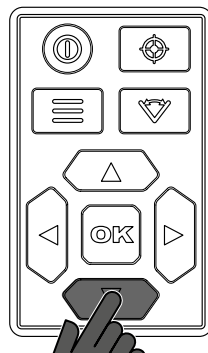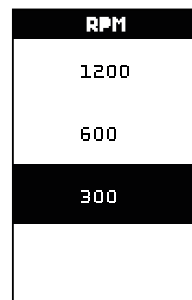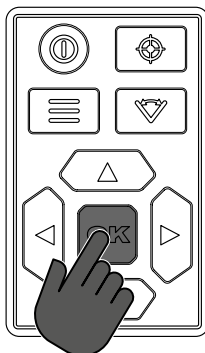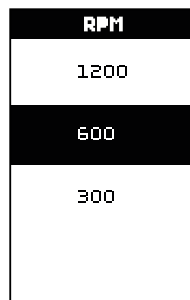

3

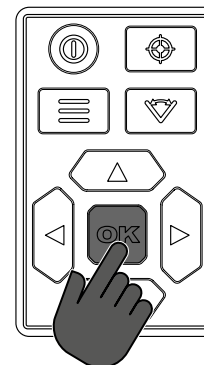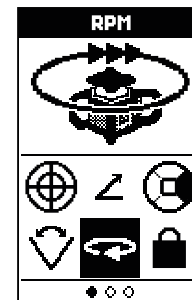

Në MODALITETIN E RROTULLIMIT, mund të zgjidhet shpejtësia optimale e rrotullimit të lazerit.

Shpejtësitë më të ngadalta rezultojnë në shikueshmëri më të mirë, ndërsa shpejtësitë më të shpejta japin një linjë më të vazhdueshme e cila është më e mirë për kohën e përgjigjes së përvetësimit.

1

CENTER LOCK

Diagram illustrating the initial setup for Center Lock. The top part shows a drone and a remote control with a lock icon. The bottom part shows the remote control with the OK button being pressed.

2

SEARCHING

Diagram illustrating the SEARCHING function. The top part shows a drone and a remote control with a search icon. The bottom part shows the drone in a searching state with a checkmark and a 'Y' label.

3

CENTER LOCKED

Diagram illustrating the CENTER LOCKED function. The top part shows a drone and a remote control with a lock icon. The bottom part shows the drone in a locked state with a checkmark and a 'Y' label.

Funksioni FIKSONI POZICIONIN QENDROR (CENTER LOCK) është i përputhshëm vetëm me cilësimet të caktuara të shpejtësisë dhe saktësisë dhe nuk është në përputhje me CHANNEL LINK. Disa cilësime mund të ndryshojnë automatikisht kur përdorni këtë funksion. Shtypni butonin OK për të pastruar njoftimin e detektorit për ndryshimin e cilësimeve.

Pasi të fiksohet pozicioni qendror, lazeri rregullon më tej animin e tij për të qëndruar në qendër të detektorit. Nëse detektori bllokohet ose zhvendoset në mënyrë që rrezja lazer të mos jetë më e drejtuar nga sensori, ky proces do të dështojë dhe do të shfaqet paralajmërimi „nuk u gjet“.

Shënim: Nëse pozicioni qendror nuk mund të fiksohet, detektori shfaq „nuk u gjet“. Duke shtypur butonin OK e kthen telekomandën/detektorin në menyne kryesore dhe lazeri fillon vetë nivelimin. Zgjidhni simbolin për fiksimin e pozicionit qendror në meny dhe përsëritni hapat 1 deri në 3 derisa pozicioni qendror të fiksohet.

Hiqni fiksimin e pozicionit qendror

Mbani të shtypur butonat e shigjetës majtas dhe djathtas në të njëjtën kohë.

LEVELING **LEVELED**

Diagram illustrating the LEVELING and LEVELED functions. The top part shows a drone and a remote control with a level icon. The bottom part shows the remote control with the OK button being pressed.

1

2

1

2



MODALITETI I QETËSISË mund të përdoret për të ruajtur baterinë e lazerit rrotullues, pa ndikuar në vendosjen e lazerit.

Shënim: Koka e lazerit ndalon së rrotulluari dhe dioda e lazerit fiket. Lazeri ruan pozicionin dhe cilësimet e tij aktuale dhe riaktivizohet kur del nga MODALITETI I QETËSISË. Nëse lazeri është në modalitetin e qetësisë për më shumë se 4 orë, ai do të fiket automatikisht.



Aktivizimi

Kur ta ndizni sërisht, detektori do të çiftohet sërisht me lazerin dhe do të hapet menyuja e modalitetit të qetësisë. Detektori mund të aktivizohet përsëri duke shtypur butonin OK.



1

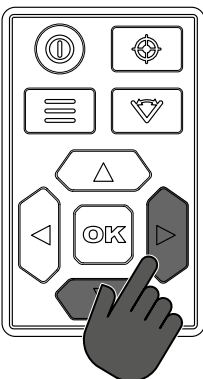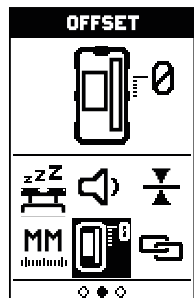



2

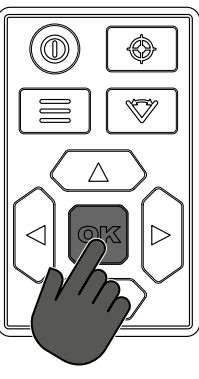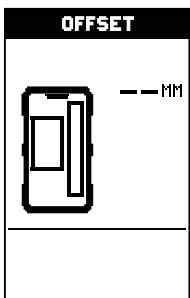

3

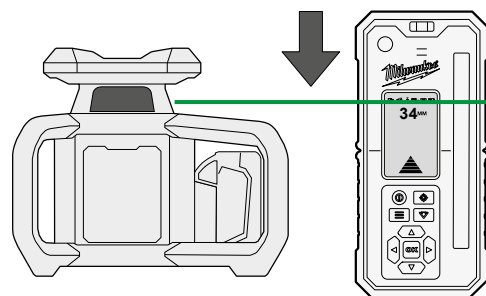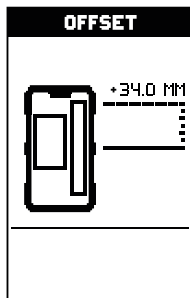

4

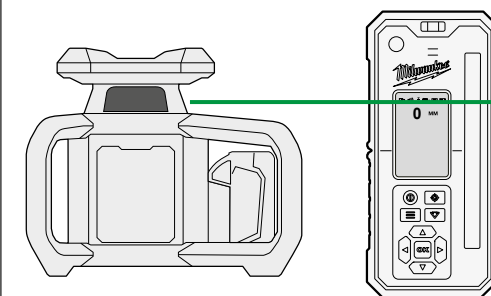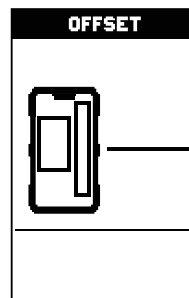


Detektori shfaq distancën Offset bazuar në pozicionin aktual të rrezes lazer në sensor.



Shënim: Offset nuk përputhet me funksionet "fiks pozicionin qëndror" ose "kërko pozicionin qëndror". Aktivizimi i këtyre funksioneve rivendos Offset në 0.

Rivendosni menynë Offset

Mbani të shtypur butonat e shigjetës majtas dhe djathtas në të njëjtën kohë.

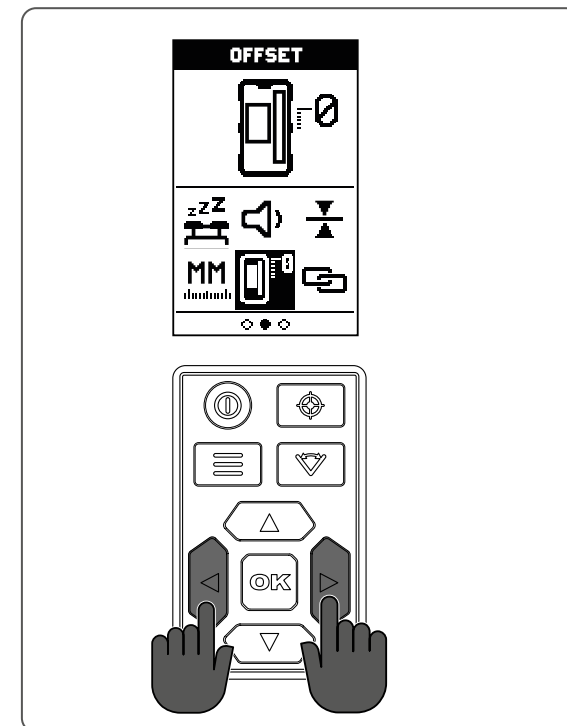

Fortësia e sinjalit

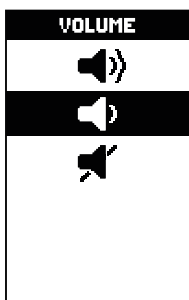
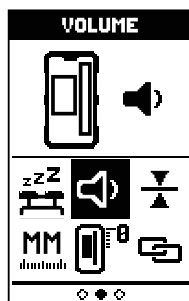


Ekzistojnë tre cilësime në dispozicion
– me zë të lartë (> 95 dBA),
– qetë (72-90 dBA),
– fikur.

Gjatë ndërrimit, luhet një shembull tingulli për të demonstruar cilësimin e përzgjedhur aktualisht.

Simboli në shiritin e statusit përditësohet për të treguar përzgjedhjen aktuale.

Saktësia

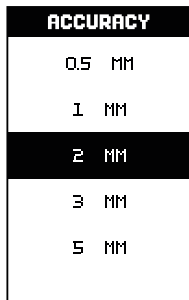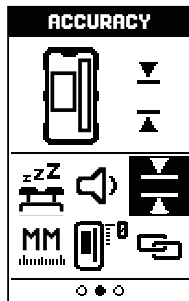

Simboli në ekran përditësohet për të treguar përzgjedhjen aktuale.

Saktësia e telekomandës/detektorit



mm	in	ft	Niveli
0.5	1/32	0.001	1
1	1/16	0.003	2
2	1/8	0.006	3
3	1/4	0.010	4
5	1/2	0.016	5

Gjuha





Kur përdorni pajisjen për herë të parë, zgjidhni gjuhën e dëshiruar.

Njësitë matëse

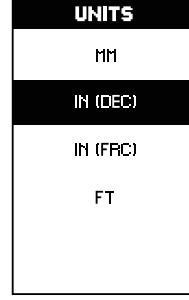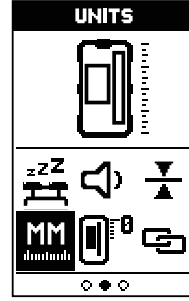

Njësitë matëse shfaqen në menyën kryesore dhe përditësohen në menyën LEXIM I DREJTPËRDREJTË.



Ndjeshmëria ndaj dridhjes

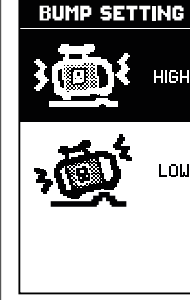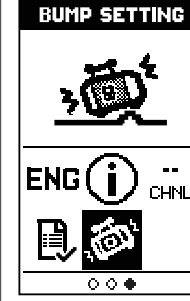

Lazeri është vendosur në fabrikë në ndjeshmëri të lartë.

Zgjidhni cilësimin e dëshiruar. Pas ndryshimit të cilësimeve, lazeri do të rifillojë alarmin ndaj dridhjes.


Shfaqja e informacionit

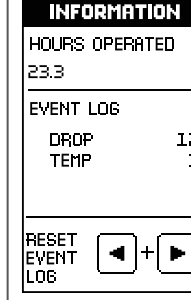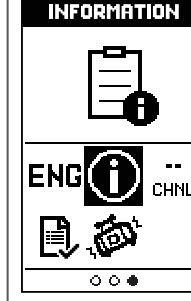



Ofron informacion për:
– orari i funksionimit
– përplasje të njohura
– ndryshimet e temperaturës

Rivendosni regjistrin e ngjarjeve



Mbani të shtypur butonat e shigjetës majtas dhe djathtas në të njëjtën kohë.

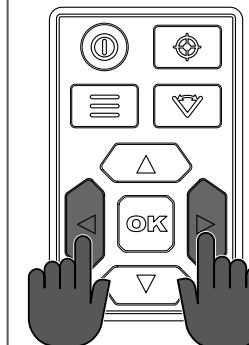



1

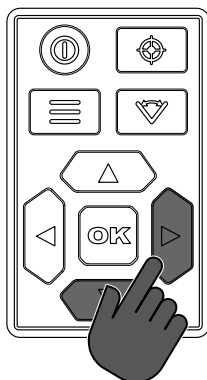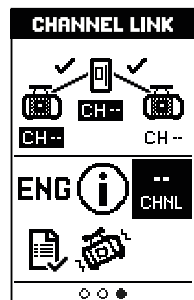



2

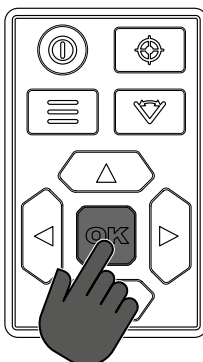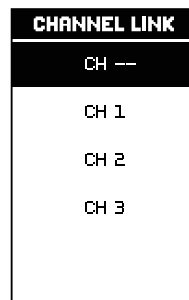

3

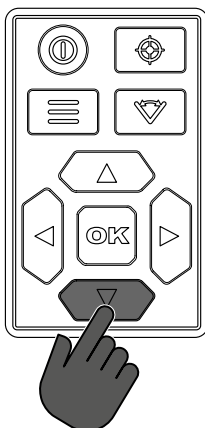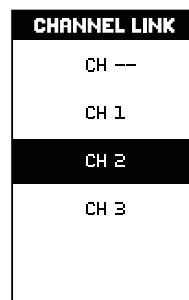


4

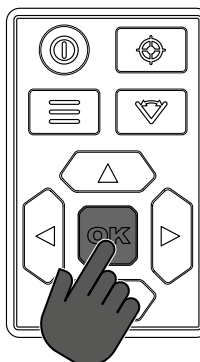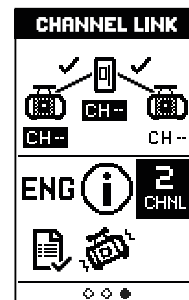


Channel-Link mund të përdoret për të shmangur ndërhyrjet nga lazerët e tjerë në një vend pune të ngarkuar. Për këtë qëllim, lazeri i preferuar njihet dhe zbulohet. Detektori nuk mund të bëjë dallimin midis dy lazerëve në të njëjtën kohë. Sigurohuni që vetëm një lazer të godasë sensorin e detektorit në të njëjtën kohë.

Shënim: Një detektor me cilësimin „CH--“ zbulon lazer në të gjitha kanalet. Me cilësimin „CH 1, 2, 3“, detektori zbulon vetëm lazerët në kanalet përkatëse. Për të dalluar lazerin nga të tjerët në vendin e punës, zgjidhni një kanal unik ose zgjidhni „CH--“ për të zbuluar të gjithë lazerët rrotullues të gjelbër MILWAUKEE në të njëjtin vend pune.


Shënim: Channel-Link është i pajtueshëm vetëm me shpejtësi dhe funksione të caktuara. Disa cilësime mund të ndryshojnë automatikisht kur përdorni këtë funksion. Shtypni butonin OK për të pastruar njoftimin e detektorit për ndryshimin e cilësimeve.

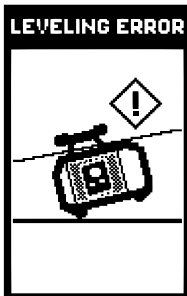Gabim nivelimi


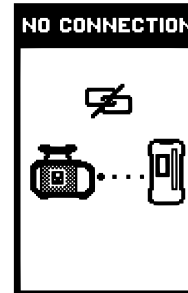
Lazeri nuk mundi të gjente një zgjidhje nivelimi për shkak të një afati kohor ose sepse ishte jashtë kufijve të nivelimit. Sigurohuni që lazeri të jetë në një sipërfaqe të sheshtë kur e vendosni. Nëse kjo nuk funksionon, shtypni butonin e modalitetit të nivelit në lazer. Nëse kjo nuk ju ndihmon, fiken lazerin dhe ndizni përsëri.

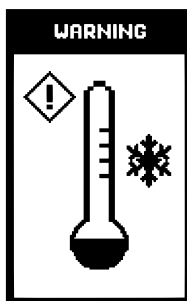Alarmi i temperaturës


Tregon që lazeri është shumë i nxehtë ose shumë i ftohtë. Për të vazhduar punën, lazeri duhet të arrijë në një temperaturë të përshtatshme funksionimi. Duhet të theksohet se temperatura e brendshme e lazerit mund të jetë disa gradë më e lartë se temperatura e ambientit.

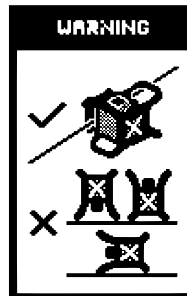Alarmi Rreshtimi vertikal nuk është i saktë


Ky ekran shfaqet kur lazeri është në një orientim vertikal të papranueshëm. Rregulloni lazerin sipas udhëzimeve në ekranin LCD. Tastiera duhet të jetë e orientuar lart dhe paralel me dyshtemenë.

Asnjë lidhje


Funksionet e zgjedhura nuk disponohen sepse pajisja nuk është çiftuar me lazer. Ndiqni hapat e çiftimit dhe më pas kryeni sërish funksionin.

Mesazhe të tjera gabimi


Sigurohuni që bateritë të jenë futur sipas polaritetit (+/-) të shënuar në ndarjen e baterive.

Zëvendësoni bateritë që kanë arritur në fund të jetëgjatësisë së tyre.

Sigurohuni që temperatura e brendshme e pajisjes të jetë brenda intervalit të caktuar të funksionimit. Nëse pajisja është ruajtur në nxehtësi ose në të ftohtë të tepërt, lëreni të paktën 2 orë që pajisja të përshtatet me temperaturën e ambientit përpara se ta ndizni.

Nëse detektori bllokohet, shtypni dhe mbani çelësin kryesor për 15 sekonda ose hiqni bateritë për të rivendosur pajisjen.

Në rast se problemi vazhdon, ju lutemi kontaktoni një përfaqësues të autorizuar të Shërbimit ndaj Klientit MILWAUKEE.

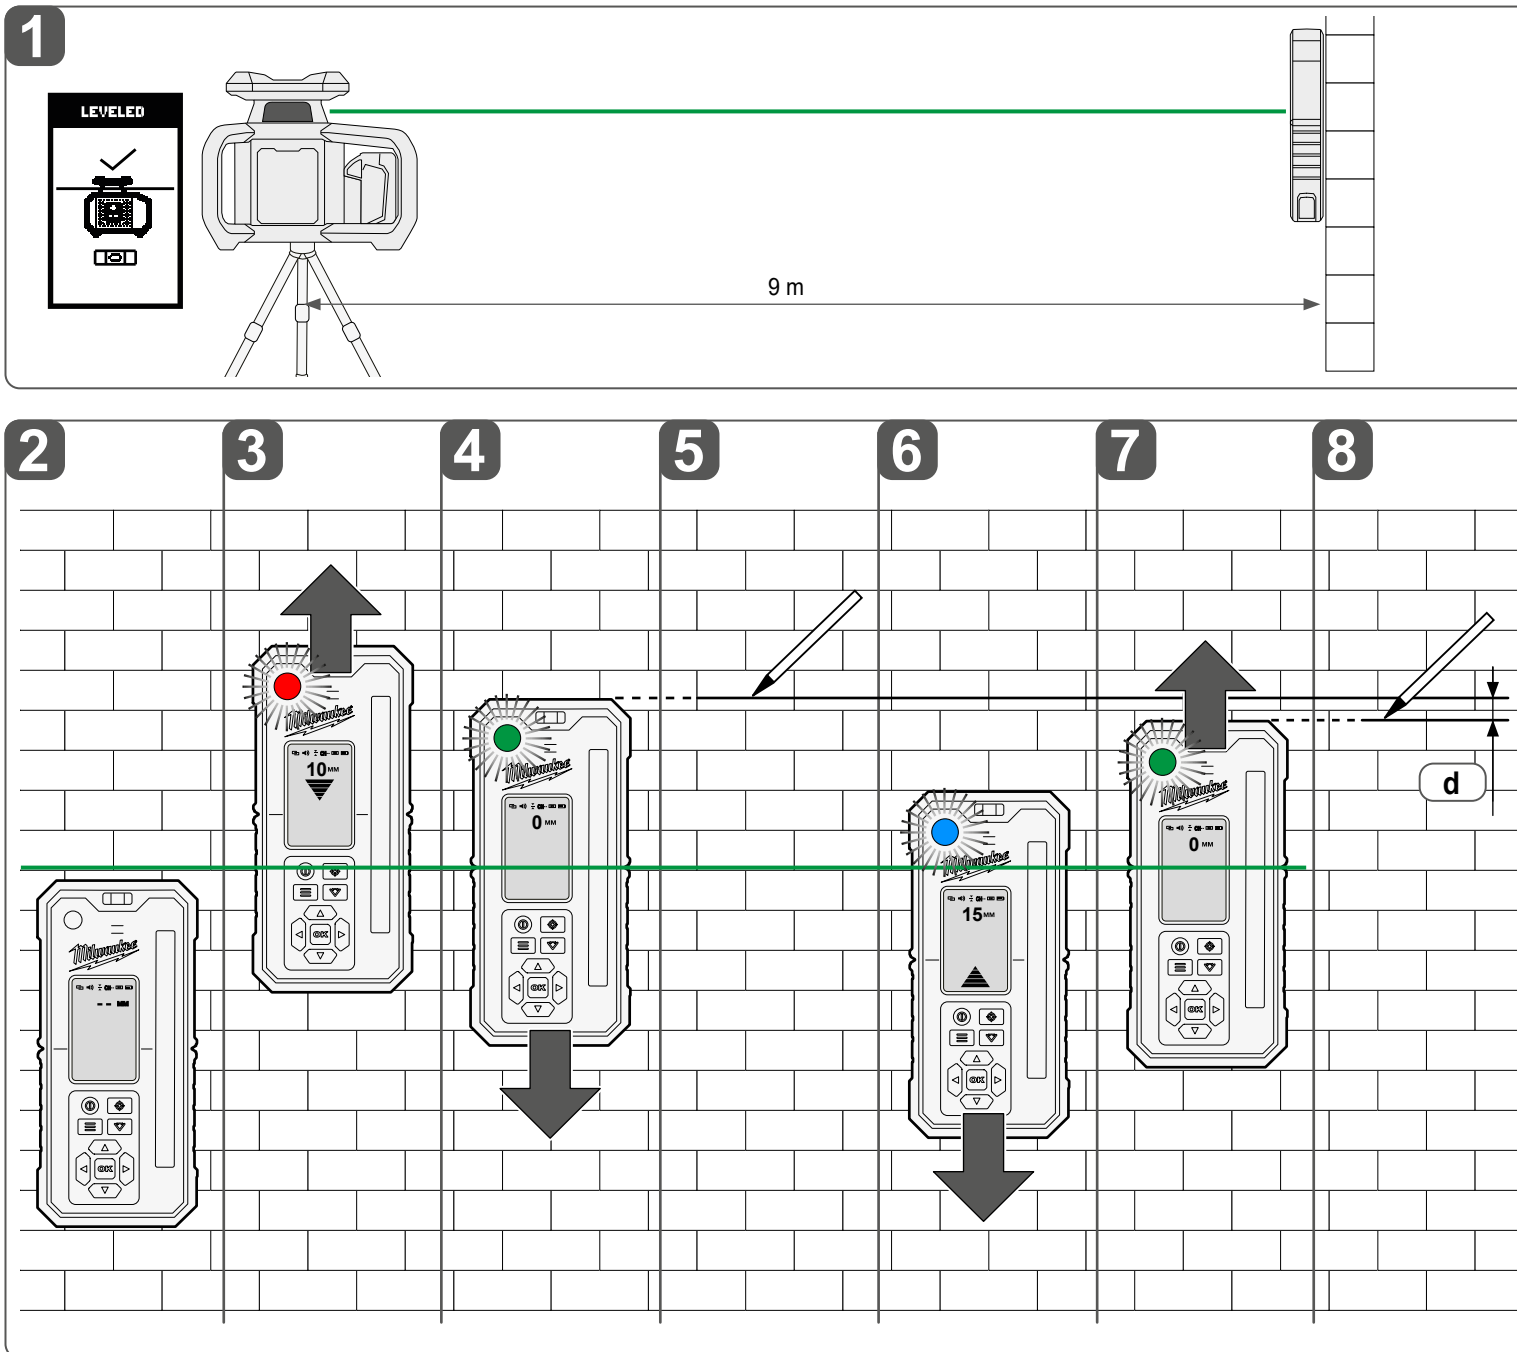

Kontrolloni saktësinë e një detektori të ri menjëherë pas shpaktimit dhe përpara përdorimit në vendin e punës.

Nëse saktësia ndryshon nga të dhënat e deklaruar të produktit, kontaktoni një qendër shërbimi ndaj klientit MILWAUKEE. Përndryshe, kërkesa juaj për garancinë mund të përfundojë.

Faktorët që ndikojnë tek saktësia

Ndryshimet në temperaturën e ambientit mund të ndikojnë në saktësinë e lazerit. Për të marrë rezultate të sakta dhe të përsëritshme, duhet të ndiqen procedurat e përshkruara, kur lazeri nuk gjendet në tokë tokës dhe vendoset në qendër të zonës së punës.

Montoni lazerin në trekëmbësh dhe kontrolloni nivelin e trekëmbëshit.

Trajtimi jo i duhur i lazerit, si p.sh. goditja e rëndë nga rënia, mund të ndikojë në saktësinë e matjes. Prandaj rekomandohet të kontrolloni saktësinë pas rënies ose përpara matjeve të rëndësishme.

Rezultatet optimale arrihen me lazer nga MILWAUKEE.

SHËNIM: Temperaturat ekstreme ndikojnë në saktësinë e lazerit.

Kryeni një kontroll të saktësisë së detektorit

1. Vendosni një pajisje lazer të përputhshme 30 metra larg nga një mur i lëmuar.
2. Vendoseni detektorin rrafsh kundër murit drejtpërdrejt përpara burimit të lazerit dhe pak poshtë vijës së projektuar të lazerit.
3. Mbajeni gjithmonë detektorin paralel me tokën dhe shtyjeni ngadalë lart derisa të shfaqet shigjeta poshtë.
4. Rrëshqitni detektorin poshtë derisa të shfaqet vija qendrore.
5. Vizatoni një vijë në mur.
6. Vazhdoni të shtyni detektorin poshtë derisa të shfaqet shigjeta lart.
7. Rrëshqitni detektorin lart derisa të shfaqet vija qendrore.
8. Vizatoni një vijë në mur.

Krahasoni distancën d/2 me vlerat në tabelën e mëposhtme:

ultra e imët	1,0 mm (± 0,5 mm)	@ 30 m
e imët	2,0 mm (± 1 mm)	@ 30 m
mesatare	4,0 mm (± 2 mm)	@ 30 m
e trashë	6,0 mm (± 3 mm)	@ 30 m
ultra e trashë	10,0 mm (± 5 mm)	@ 30 m

Shënim: Nëse saktësia e matur nuk përputhet me specifikimet e tabelës, ju lutemi kontaktoni një përfaqësues të autorizuar të shërbimit ndaj klientit MILWAUKEE.